

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2302021938
Date d'intervention : 17/02/2023

DONNEUR D'ORDRE

EPF DE NORMANDIE - LEFEBVRE Florence
76000 ROUEN

EXPERT



FEUILLET furcy
07 64 61 09 51
Certification n° : 18-1264
Décernée par : ABCIDIA CERTIFICATION

PROPRIETAIRE

EPF DE NORMANDIE
5 Rue Montaigne
BP 1301
76000 Rouen

LIEU D'INTERVENTION

125 Rue de Paris
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Références cadastrales non
communiquées



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 et à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017

Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Par : FEUILLET furcy



Révision	Date	Objet
Version initiale	27/02/2023	Établissement du rapport amiante avant démolition

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	EPF DE NORMANDIE - LEFEBVRE Florence	5 Rue Montaigne BP 1301 76000 Rouen
Propriétaire	EPF DE NORMANDIE	5 Rue Montaigne BP 1301 76000 Rouen
Accompagnateur	Aucun accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
FEUILLET furcy	ABCDIA CERTIFICATION	18-1264	17/07/2019	16/07/2024

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2023

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)	1-5970	Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K 35768 SAINT-GREGOIRE

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	10
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	10
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	17
7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	19
8. RAPPORTS D'ANALYSES	85
9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	105

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

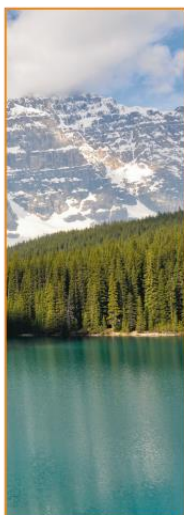
BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

125 Rue de Paris
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Numéro de mission

MA2302021938

Références cadastrales :
communiquées

Références cadastrales non

Référence client : NC

Numéro de lot :

Bat. A

Visite effectuée le :

17/02/2023

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée : SAS, Couloir, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, WC Homme, WC Femme, Cuisine, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Dégagement

Extérieur : escalier, Façade, Toiture, Extérieur

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	SAS	Sol
	Couloir	Sol
	Bureau 4	Sol
	WC Homme	Sol
	WC Femme	Sol
	Cuisine	Sol
	SAS	PLINTHES CARRELAGE
	Couloir	PLINTHES CARRELAGE
	Bureau 4	PLINTHES CARRELAGE
	WC Homme	FAIENCES TOUS MURS
	WC Femme	FAIENCES TOUS MURS
	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Bureau 3	Sol
	Bureau 5	Sol
	Bureau 6	Sol
	Bureau 7	Sol
	Bureau 8	Sol
	Bureau 9	Sol
	Dégagement	Sol
	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Bureau 3	Sol
	Bureau 5	Sol
	Bureau 6	Sol
	Bureau 7	Sol
	Bureau 8	Sol
	Bureau 9	Sol
	Dégagement	Sol
	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Bureau 3	Sol
	Bureau 4	Sol
	Bureau 5	Sol
	Bureau 6	Sol
	Bureau 7	Sol
	Bureau 8	Sol
	Bureau 9	Sol
	Dégagement	Sol
	Bureau 1	PLINTHES BOIS
	Bureau 2	PLINTHES BOIS
	Bureau 3	PLINTHES BOIS
	Bureau 5	PLINTHES BOIS
	Bureau 6	PLINTHES BOIS
	Bureau 7	PLINTHES BOIS
	Bureau 8	PLINTHES BOIS

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau 9	PLINTHES BOIS
	Dégagement	PLINTHES BOIS
	SAS	SOL SOUS TAPIS
	SAS	SOL
	SAS	Mur donnant sur extérieur
	Couloir	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 2	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 3	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 5	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 6	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 7	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 8	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 9	Mur donnant sur extérieur
	Couloir	Cloison
	SAS	Cloison
	Couloir	Cloison
	Bureau 8	Cloison
	Bureau 9	Cloison
	Dégagement	Cloison
	Couloir	Mur de refend
	Bureau 1	Mur de refend
	Bureau 2	Mur de refend
	Bureau 1	Cloison
	Bureau 2	Cloison
	Bureau 3	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 3	Mur donnant sur extérieur
	Couloir	Cloison
	Bureau 1	Cloison
	Bureau 2	Cloison
	Bureau 3	Cloison
	Bureau 4	Cloison
	Bureau 5	Cloison
	Bureau 6	Cloison
	Bureau 7	Cloison
	Bureau 8	Cloison
	Bureau 9	Cloison
	Dégagement	Cloison
	WC Homme	Mur donnant sur extérieur
	WC Femme	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	WC Homme	Cloison
	WC Femme	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Cuisine	Sous évier
	Cuisine	PLINTHES
	WC Homme	CLOISONS SEPARATIVE WC
	WC Femme	CLOISONS SEPARATIVE WC
	WC Homme	JOINT ETANCHEITE
	WC Femme	JOINT ETANCHEITE
	Bureau 3	Mur donnant sur extérieur
	WC Homme	Mur donnant sur extérieur
	WC Femme	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 3	FENETRE BOIS
	WC Homme	FENETRE BOIS
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 1	Mur porteur; Mur donnant sur extérieur
	SAS	PORTE D'ENTREE
	Couloir	FENETRES
	Bureau 1	FENETRES

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau 2	FENETRES
	Bureau 3	FENETRES
	Bureau 4	FENETRES
	Bureau 5	FENETRES
	Bureau 6	FENETRES
	Bureau 7	FENETRES
	Bureau 8	FENETRES
	Bureau 9	FENETRES
	Couloir	Sol
	Bureau 4	Sol
	SAS	Cloison
	SAS	Plafond
	Couloir	Plafond
	Bureau 1	Plafond
	Bureau 2	Plafond
	Bureau 3	Plafond
	WC Homme	Plafond
	WC Femme	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Bureau 4	Plafond
	Bureau 5	Plafond
	Bureau 6	Plafond
	Bureau 7	Plafond
	Bureau 8	Plafond
	Bureau 9	Plafond
	Dégagement	Plafond
	SAS	LINTEAUX
	SAS	Mur donnant sur extérieur
	Couloir	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 4	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 5	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 6	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 7	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 8	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 9	Mur donnant sur extérieur
	SAS	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 4	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 5	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 6	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 7	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 8	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Bureau 9	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
Extérieur	Toiture	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Extérieur	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
Rez de chaussée	SAS	PLENUM
	Couloir	PLENUM
	Bureau 1	PLENUM
	Bureau 2	PLENUM
	Bureau 3	PLENUM
	WC Homme	PLENUM
	WC Femme	PLENUM
	Cuisine	PLENUM
	Bureau 4	PLENUM
	Bureau 5	PLENUM
	Bureau 6	PLENUM
	Bureau 7	PLENUM
	Bureau 8	PLENUM
	Bureau 9	PLENUM
	Dégagement	PLENUM

Niveau	Pièce	Zone
	Bureau 1	Plafond
	Bureau 2	Plafond
	Bureau 3	Plafond
	WC Homme	Plafond
	WC Femme	Plafond
	Bureau 1	PLENUM POUTRE METALIQUE
	Bureau 2	PLENUM POUTRE METALIQUE
	Bureau 3	PLENUM POUTRE METALIQUE
	Bureau 7	CHEMINEE
	WC Homme	Mur donnant sur extérieur
	WC Femme	Mur donnant sur extérieur
Extérieur	Façade	FACADE
	Façade	SOUBASSEMENT
	Façade	SOUBASSEMENT
	Façade	MUR DE CHIFFRES ESCALIER
	escalier	ESCALIER
	Extérieur	CHAPERON ESCALIER
	Façade	appuis de fenetres
	Façade	PORTE
	Toiture	Sol
	Façade	FENETRE EXTERIEUR
	Façade	BARREAUX EXTERIEUR FENETRES
	Façade	FENETRE CHAUFFERIE
	Extérieur	Sol
	Extérieur	CLOTURE EXTERIEUR
	Façade	TOITURE TRANFO ELEC/FACADE
	Toiture	TOITURE
	Façade	MUR TRANSFORMATEUR ELEC
	Extérieur	CONDUIT CHEMINEE EXT

Descriptif des travaux :

Démolition complète du bâtiment

Décomposition en deux étapes d'une mission de repérage amiante en vue de la démolition du bâtiment cité en tête de rapport:

Etape 1 : Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment. Les sols sont inclus à ce périmètre de repérage.

Etape 2 : Investigations approfondies de l'infrastructure du bâtiment .Afin de posséder l'intégralité de l'information amiante, cette mission de repérage complémentaire sera nécessaire après démolition des éléments de la superstructure. Cette mission complémentaire portera sur les éléments de l'infrastructures tels que les semelles, soubassement, réseaux enterrés. La mise à jour des divers éléments pourra nécessiter l'intervention d'une pelle mécanique.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Extérieur - Toiture	Ensemble	Hauteur trop importante (>3m), prévoir une nacelle
sous-sol chaufferie et vide anitaire	ensemble	Absence de clef, faire ouvrir la porte pour investigation complémentaire
Extérieur - Façade, Extérieur - Toiture, Extérieur - Extérieur	Ensemble toiture et cheminée	Hauteur trop importante (>3m) prévoir une nacelle, retirer l'ensemble de la végétation et reboucher les tranchées pour circuler avec la nacelle
VIDE SANITAIRE	Ensemble	Hauteur du vide sanitaire insuffisante pour accès, prévoir une intervention après curage du plancher bas
Extérieur - Façade	Transformateur électrique	Zone d'accès réglementé, fournir la consignation du transformateur pour investigation en sécurité

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

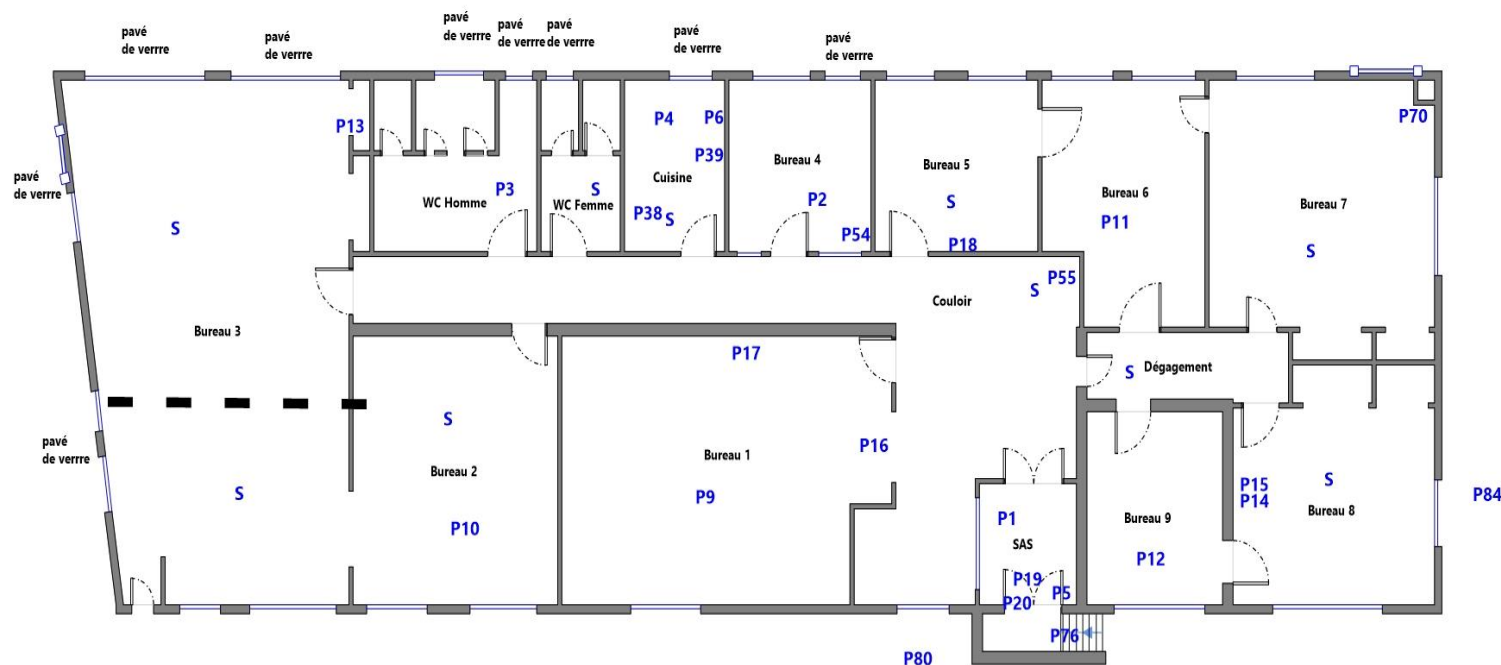
ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
Néant		-	-	-	

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Aucun matériau amianté n'a été repéré suite au descriptif de travaux et programme de repérage menées au point 4 du présent rapport, aucune quantification n'est donc requise.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	27/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



RDC sols

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	27/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

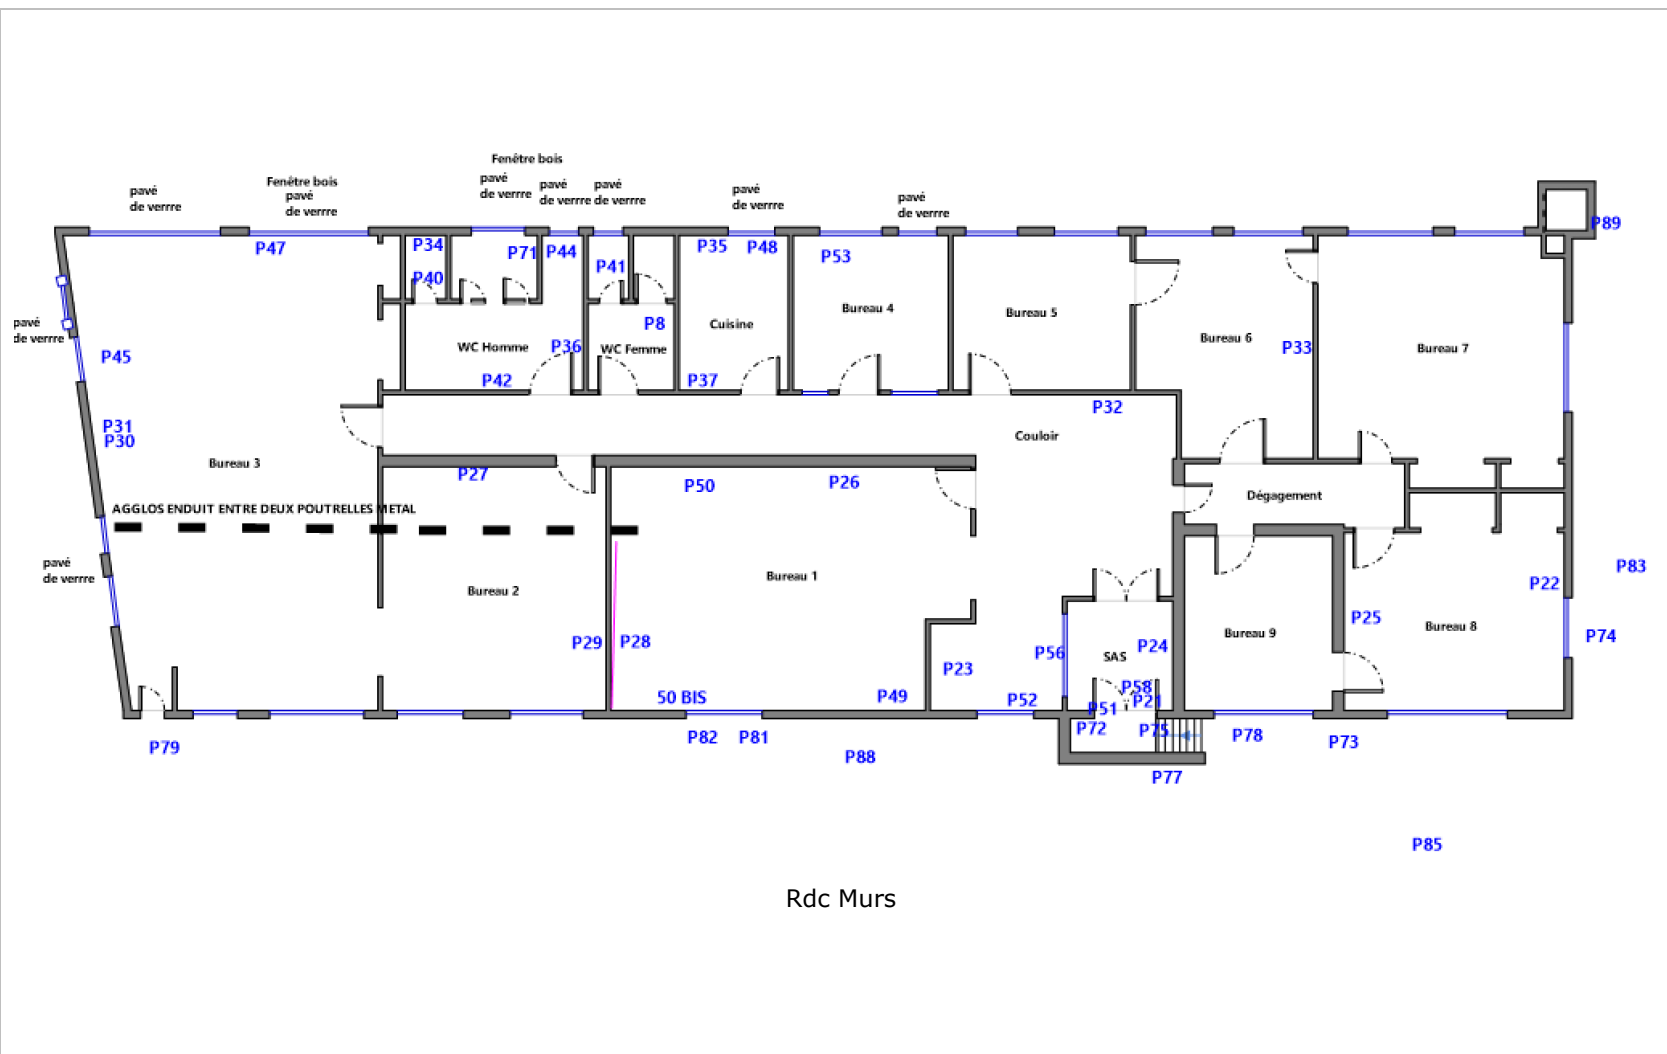


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	27/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

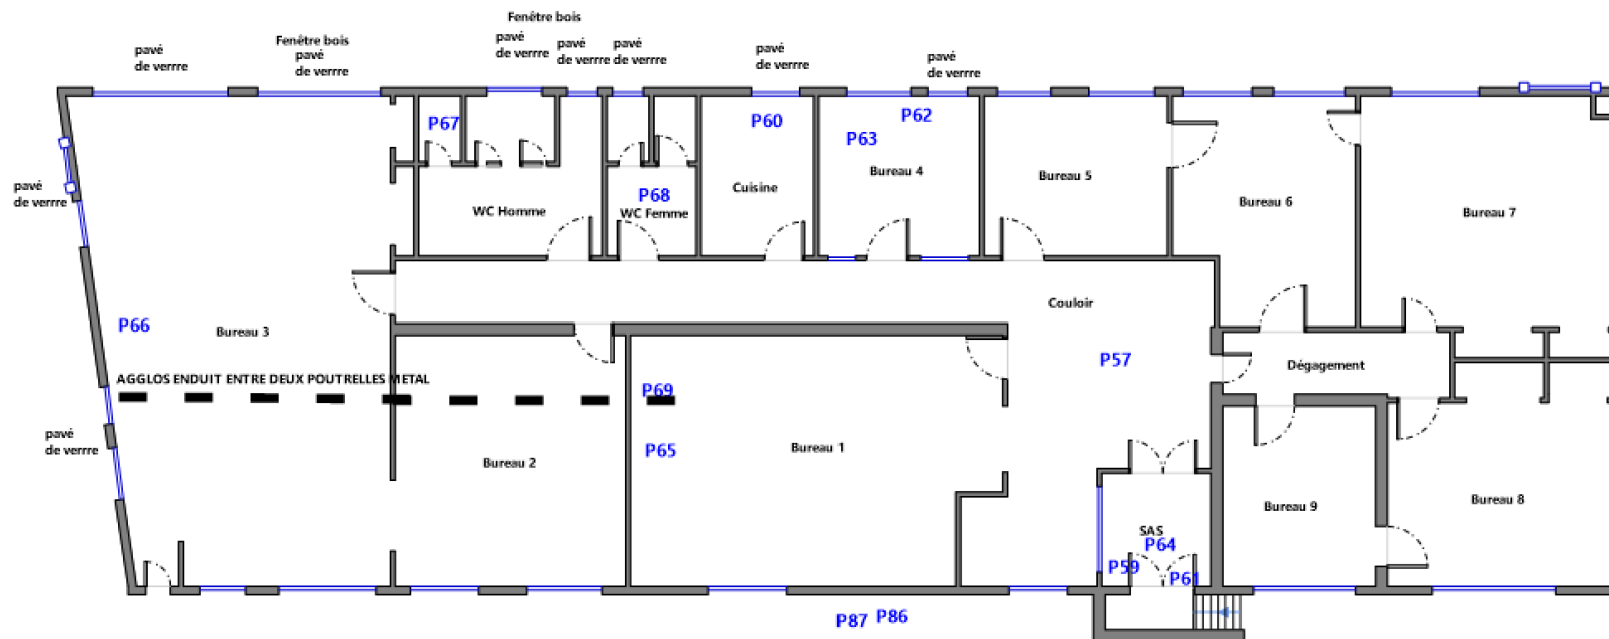


Tableau des analyses effectuées:

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES	- Phase 1 Peinture Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Colle beige Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES	- Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Peinture en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE	- Phase 1 Moquette grise avec couche bitumineuse Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE	- Phase 1 Moquette noire avec couche bitumineuse Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Moquette grise avec couche en toile et poussières Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère beige non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Moquette grise avec couche en toile et poussières Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise + colle polymère beige non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Dalle dure cassante bleue Absence d'amiante - Phase 2 Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris hétérogène non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement cassant noir Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement cassant noir Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS	- Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS	- Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Ragréage + BETON	- Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Joint de dilatation et d'assemblage DES OUVRANTS DE PORTES	- Matériau souple incolore avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau rouge non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture PAILLETEES + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau rouge non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES	- Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur	- Colle beige + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES	- Phase 1 Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Joint cassant gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE	- Matériau gris en vrac hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE	- Peinture non séparable + matériau beige non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE	- Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	- Moquette orange : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE	- Matériau souple incolore avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Mousse jaune avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple incolore avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Mousse beige avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> POT EN BRIQUES	- Phase 1 Matériau beige hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 Matériau gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> POT EN BRIQUES	- Phase 1 Matériau compact beige hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 Matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Joint d'assemblage PAROI VITREE	- Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Peinture en faible quantité non séparable + enduit blanc en faible quantité non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO036	- Enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	Description: Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES		
P060	Identifiant: ZPSO036 Description: Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES	- Enduit plâtreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	Identifiant: ZPSO037 Description: Flocage	- Matériau cotonneux blanc avec poussières + matériau noir en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	Identifiant: ZPSO037 Description: Flocage	- Matériau cotonneux blanc avec poussières + matériau noir en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	Identifiant: ZPSO038 Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	- Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	Identifiant: ZPSO038 Description: Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	- Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	Identifiant: ZPSO039 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	Identifiant: ZPSO039 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	Identifiant: ZPSO040 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	Identifiant: ZPSO040 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	Identifiant: ZPSO041 Description: Peinture intumescente	- Peintures multiples en vrac avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	Identifiant: ZPSO043 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	- Colle beige avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	Identifiant: ZPSO044 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Peinture non séparable + enduit beige hétérogène non séparable + matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	Identifiant: ZPSO045 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	Identifiant: ZPSO045 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	Identifiant: ZPSO046 Description: Revêtement lissé ou taloché	- Matériau compact beige hétérogène avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	Identifiant: ZPSO047 Description: Sol coulé à base ciment	- Peinture avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture sur béton	- Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	Identifiant: ZPSO050 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	Identifiant: ZPSO051 Description: Sol coulé à base ciment	- Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	Identifiant: ZPSO052 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie EXTERIEUR	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	Identifiant: ZPSO053 Description: Joint d'assemblage ET SCELLEMENT BARREAUX	- Matériau beige hétérogène non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	Identifiant: ZPSO054 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Peinture non séparable + matériau mou beige non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	Identifiant: ZPSO055 Description: Joint d'assemblage BORDURETTE	- Matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture sur béton SOUBASSEMENT CLOTURE	- Peinture avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	Identifiant: ZPSO057 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	Identifiant: ZPSO058 Description: Sol coulé à base ciment	- Peinture non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Peinture non séparable + enduit beige non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	Identifiant: ZPSO060 Description: Joint d'assemblage MACONNERIE BRIQUE CHEMINEE	- Matériau gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible		X	
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO057 : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)

Niveau : Extérieur

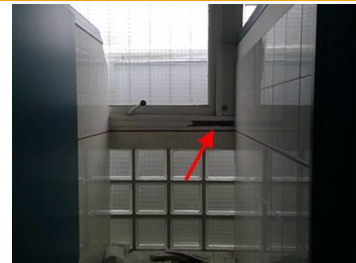
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	TOITURE TRANFO ELEC/FACADE	Oui Extérieur - Façade : TOITURE TRANFO ELEC/FACADE	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P086 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20371 <u>Description:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile : Absence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO027 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	---------------	------	---	-------------	---------	-------

Bureau 3	1	FENETRE BOIS	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : FENETRE BOIS	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P046, réf. labo.: IT142302-20331 MA2302021938/P047, réf. labo.: IT142302-20332 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris hétérogène : Absence d'amiante	
WC Homme	2	FENETRE BOIS	Oui Rez de chaussée - WC Homme : FENETRE BOIS	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P046, réf. labo.: IT142302-20331 MA2302021938/P047, réf. labo.: IT142302-20332 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO030 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	PORTE D'ENTREE	Oui Rez de chaussée - SAS : PORTE D'ENTREE	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P051 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20336 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO031 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	FENETRES	Oui Rez de chaussée - Couloir : FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Mousse jaune avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple incolore avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	
Bureau 1	2	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053
Bureau 2	3	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053

Bureau 3	4	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053
Bureau 4	5	FENETRES	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Mousse beige avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	
Bureau 5	6	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053
Bureau 6	7	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053

Bureau 7	8	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053
Bureau 8	9	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053
Bureau 9	10	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P052, P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P052, réf. labo.: IT142302-20337 MA2302021938/P053, réf. labo.: IT142302-20338 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052, P053	Idem photo : P052; P053

ZPSO044 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	FACADE	Oui Extérieur - Façade : FACADE	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P072 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20357 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture non séparable + enduit beige hétérogène non séparable + matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante	

ZPSO045 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	SOUBASSEMENT	Oui Extérieur - Façade : SOUBASSEMENT	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P073, réf. labo.: IT142302-20358 MA2302021938/P074, réf. labo.: IT142302-20359 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	
	2	SOUBASSEMENT	Oui Extérieur - Façade : SOUBASSEMENT	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P073, réf. labo.: IT142302-20358 MA2302021938/P074, réf. labo.: IT142302-20359 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO046 : Revêtement lissé ou taloché

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	MUR DE CHIFFRES ESCALIER	Oui Extérieur - Façade : MUR DE CHIFFRES ESCALIER	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P075 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20360 <u>Description:</u> Revêtement lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Revêtement lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact beige hétérogène avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO049 : Peinture sur béton

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	appuis de fenetres	Oui Extérieur - Façade : appuis de fenetres	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P078 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20363 <u>Description:</u> Peinture sur béton <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Peinture sur béton <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO050 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	PORTE	Oui Extérieur - Façade : PORTE	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P079 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20364 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable Absence d'amiante	

ZPSO052 : Joint d'étanchéité entre menuiserie EXTERIEUR

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	FENETRE EXTERIEUR	Oui Extérieur - Façade : FENETRE EXTERIEUR	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P081 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20366 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie EXTERIEUR <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO054 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	FENETRE CHAUFFERIE	Oui Extérieur - Façade : FENETRE CHAUFFERIE	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P083 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20368 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau mou beige non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO056 : Peinture sur béton SOUBASSEMENT CLOTURE

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Extérieur	1	CLOTURE EXTERIEUR	Oui Extérieur - Extérieur : CLOTURE EXTERIEUR	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P085 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20370 <u>Description:</u> Peinture sur béton SOUBASSEMENT CLOTURE <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Peinture sur béton <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO059 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

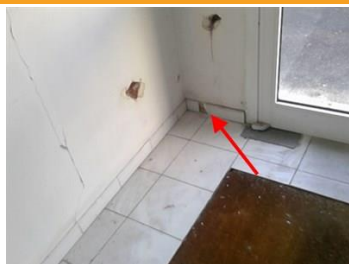
Niveau : Extérieur

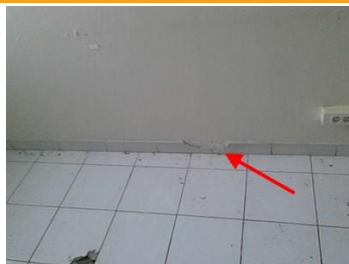
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	MUR TRANSFORMATEUR ELEC	Oui Extérieur - Façade : MUR TRANSFORMATEUR ELEC	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P088 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20373 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit beige non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO003 : Colle + joint de PLINTHES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	PLINTHES CARRELAGE	Oui Rez de chaussée - SAS : PLINTHES CARRELAGE	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P005, réf. labo.: IT142302-20290 MA2302021938/P006, réf. labo.: IT142302-20291 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Colle beige Absence d'amiante	
Couloir	2	PLINTHES CARRELAGE	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P005, réf. labo.: IT142302-20290 MA2302021938/P006, réf. labo.: IT142302-20291 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006

Bureau 4	3	PLINTHES CARRELAGE	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : PLINTHES CARRELAGE	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P005, réf. labo.: IT142302-20290 MA2302021938/P006, réf. labo.: IT142302-20291 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable : Absence d'amiante	
----------	---	-----------------------	---	---	---	---

ZPSO004 : Colle + joint de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	FAIENCES TOUS MURS	Oui Rez de chaussée - WC Homme : FAIENCES TOUS MURS	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P007, réf. labo.: IT142302-20292 MA2302021938/P008, réf. labo.: IT142302-20293 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	FAIENCES TOUS MURS	Oui Rez de chaussée - WC Femme : FAIENCES TOUS MURS	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P007, réf. labo.: IT142302-20292 MA2302021938/P008, réf. labo.: IT142302-20293 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO012 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

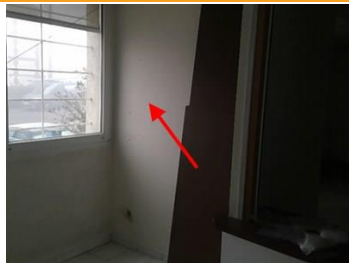
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - SAS : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau rouge non séparable : Absence d'amiante	
Couloir	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022
Bureau 1	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022
Bureau 2	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022

Bureau 3	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022
Bureau 4	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022
Bureau 5	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022
Bureau 6	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022
Bureau 7	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022

Bureau 8	10	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 8 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 9	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P021, réf. labo.: IT142302-20306 MA2302021938/P022, réf. labo.: IT142302-20307 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022

ZPSO013 : Peinture PAILLETEES + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Couloir : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20308 <u>Description:</u> Peinture PAILLETEES + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO014 : Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - SAS : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P024, réf. labo.: IT142302-20309 MA2302021938/P025, réf. labo.: IT142302-20310 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau rouge non séparable : Absence d'amiante	
Couloir	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P024, réf. labo.: IT142302-20309 MA2302021938/P025, réf. labo.: IT142302-20310 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 8	3	Cloison	Oui Rez de chaussée - Bureau 8 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P024, réf. labo.: IT142302-20309 MA2302021938/P025, réf. labo.: IT142302-20310 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 9	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P024, réf. labo.: IT142302-20309 MA2302021938/P025, réf. labo.: IT142302-20310 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025

Dégagement	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P024, réf. labo.: IT142302-20309 MA2302021938/P025, réf. labo.: IT142302-20310 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
------------	---	---------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO015 : Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Couloir : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P026, réf. labo.: IT142302-20311 MA2302021938/P027, réf. labo.: IT142302-20312 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 1	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P026, réf. labo.: IT142302-20311 MA2302021938/P027, réf. labo.: IT142302-20312 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 2	3	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P026, réf. labo.: IT142302-20311 MA2302021938/P027, réf. labo.: IT142302-20312 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO016 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P028, réf. labo.: IT142302-20313 MA2302021938/P029, réf. labo.: IT142302-20314 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	2	Cloison	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P028, réf. labo.: IT142302-20313 MA2302021938/P029, réf. labo.: IT142302-20314 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO017 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 3	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20315 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Bandes calicot <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO018 : Plot de colle fixant les cloisons au mur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 3	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20316 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Couloir : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 2	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 3	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033

Bureau 4	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 5	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 6	7	Cloison	Oui Rez de chaussée - Bureau 6 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 7	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033

Bureau 8	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 9	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Dégagement	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P032, réf. labo.: IT142302-20317 MA2302021938/P033, réf. labo.: IT142302-20318 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033

ZPSO020 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P034, réf. labo.: IT142302-20319 MA2302021938/P035, réf. labo.: IT142302-20320 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P034, réf. labo.: IT142302-20319 MA2302021938/P035, réf. labo.: IT142302-20320 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Cuisine	3	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P034, réf. labo.: IT142302-20319 MA2302021938/P035, réf. labo.: IT142302-20320 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P036, réf. labo.: IT142302-20321 MA2302021938/P037, réf. labo.: IT142302-20322 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P036, réf. labo.: IT142302-20321 MA2302021938/P037, réf. labo.: IT142302-20322 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P036; P037
Cuisine	3	Cloison	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P036, réf. labo.: IT142302-20321 MA2302021938/P037, réf. labo.: IT142302-20322 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Colle + joint de PLINTHES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	PLINTHES	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P039 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20324 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Joint cassant gris Absence d'amiante	

ZPSO024 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	CLOISONS SEPARATIVE WC	Oui Rez de chaussée - WC Homme : CLOISONS SEPARATIVE WC	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P040, réf. labo.: IT142302-20325 MA2302021938/P041, réf. labo.: IT142302-20326 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	CLOISONS SEPARATIVE WC	Oui Rez de chaussée - WC Femme : CLOISONS SEPARATIVE WC	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P040, réf. labo.: IT142302-20325 MA2302021938/P041, réf. labo.: IT142302-20326 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtré blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO025 : Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	JOINT ETANCHEITE	Oui Rez de chaussée - WC Homme : JOINT ETANCHEITE	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P042, réf. labo.: IT142302-20327 MA2302021938/P043, réf. labo.: IT142302-20328 <u>Description:</u> Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
WC Femme	2	JOINT ETANCHEITE	Oui Rez de chaussée - WC Femme : JOINT ETANCHEITE	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P042, réf. labo.: IT142302-20327 MA2302021938/P043, réf. labo.: IT142302-20328 <u>Description:</u> Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 3	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P044, réf. labo.: IT142302-20329 MA2302021938/P045, réf. labo.: IT142302-20330 MA2302021938/P048, réf. labo.: IT142302-20333 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau beige non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P044, réf. labo.: IT142302-20329 MA2302021938/P045, réf. labo.: IT142302-20330 MA2302021938/P048, réf. labo.: IT142302-20333 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris en vrac hétérogène : Absence d'amiante	
WC Femme	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P044, réf. labo.: IT142302-20329 MA2302021938/P045, réf. labo.: IT142302-20330 MA2302021938/P048, réf. labo.: IT142302-20333 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045, P048	Idem photo : P045; P044; P048

Cuisine	4	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P044, réf. labo.: IT142302-20329 MA2302021938/P045, réf. labo.: IT142302-20330 MA2302021938/P048, réf. labo.: IT142302-20333 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 4	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P044, réf. labo.: IT142302-20329 MA2302021938/P045, réf. labo.: IT142302-20330 MA2302021938/P048, réf. labo.: IT142302-20333 <u>Description:</u> Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045, P048	Idem photo : P045; P044; P048

ZPSO028 : Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P049 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20334 <u>Description:</u> Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Moquette orange : Absence d'amiante	

ZPSO029 : Joint d'assemblage COLLE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Mur porteur; Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Mur porteur; Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P050 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20335 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple incolore avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO032 : POT EN BRIQUES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Couloir : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P054, réf. labo.: IT142302-20339 MA2302021938/P055, réf. labo.: IT142302-20340 <u>Description:</u> POT EN BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau compact beige hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 Matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	
Bureau 4	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P054, réf. labo.: IT142302-20339 MA2302021938/P055, réf. labo.: IT142302-20340 <u>Description:</u> POT EN BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau beige hétérogène Absence d'amiante - Phase 2 Matériau gris hétérogène Absence d'amiante	

ZPSO033 : Joint d'assemblage PAROI VITREE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - SAS : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P056 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20341 <u>Description:</u> Joint d'assemblage PAROI VITREE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO035 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	LINTEAUX	Oui Rez de chaussée - SAS : LINTEAUX	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P058 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20343 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité non séparable + enduit blanc en faible quantité non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO042 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 7	1	CHEMINEE	Oui Rez de chaussée - Bureau 7 : CHEMINEE	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P070 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20355 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gaines et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO043 : Plot de colle fixant les cloisons au mur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20356 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige avec poussières : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20356 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071

ZPSO048 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Extérieur	1	CHAPERON ESCALIER	Oui Extérieur - Extérieur : CHAPERON ESCALIER	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P077 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20362 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO053 : Joint d'assemblage ET SCÉLEMENT BARREAUX

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	BARREAUX EXTERIEUR FENETRES	Oui Extérieur - Façade : BARREAUX EXTERIEUR FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P082 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20367 <u>Description:</u> Joint d'assemblage ET SCÉLEMENT BARREAUX <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau beige hétérogène non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO060 : Joint d'assemblage MACONNERIE BRIQUE CHEMINEE

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Extérieur	1	CONDUIT CHEMINEE EXT	Oui Extérieur - Extérieur : CONDUIT CHEMINEE EXT	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P089 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20374 <u>Description:</u> Joint d'assemblage MACONNERIE BRIQUE CHEMINEE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P089 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris hétérogène : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO034 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Couloir	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057

Bureau 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 2	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 3	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
WC Homme	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
WC Femme	7	Plafond	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	

Cuisine	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 4	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 5	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 6	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 7	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Bureau 8	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057

Bureau 9	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057
Dégagement	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P057 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20342 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057	Idem photo : P057

ZPSO036 : Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - SAS : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Couloir	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Bureau 1	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Cuisine	4	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	

Bureau 4	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCHELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Bureau 5	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCHELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Bureau 6	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCHELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Bureau 7	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCHELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060

Bureau 8	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCCELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060
Bureau 9	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059, P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P059, réf. labo.: IT142302-20344 MA2302021938/P060, réf. labo.: IT142302-20345 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre SCCELLEMENT DES POUTRES <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059, P060	Idem photo : P059; P060

ZPSO037 : Flocage

Niveau : Rez de chaussée, Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Oui Rez de chaussée - SAS : Mur donnant sur extérieur; PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc avec poussières + matériau noir en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 1	2	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Cuisine	3	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Bureau 4	4	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Mur donnant sur extérieur; PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc avec poussières + matériau noir en vrac non séparable : Absence d'amiante	

Bureau 5	5	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Bureau 6	6	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Bureau 7	7	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Bureau 8	8	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Bureau 9	9	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062

Toiture	10	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062
Extérieur	11	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P061, P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P061, réf. labo.: IT142302-20346 MA2302021938/P062, réf. labo.: IT142302-20347 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061, P062	Idem photo : P061; P062

ZPSO038 : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	PLENUM	Oui Rez de chaussée - SAS : PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	
Couloir	2	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Bureau 1	3	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063

Bureau 2	4	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Bureau 3	5	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
WC Homme	6	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
WC Femme	7	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063

Cuisine	8	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Bureau 4	9	PLENUM	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	
Bureau 5	10	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Bureau 6	11	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063

Bureau 7	12	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Bureau 8	13	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Bureau 9	14	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063
Dégagement	15	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P063, réf. labo.: IT142302-20348 MA2302021938/P064, réf. labo.: IT142302-20349 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P064	Idem photo : P064; P063

ZPSO039 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P065, réf. labo.: IT142302-20350 MA2302021938/P066, réf. labo.: IT142302-20351 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065, P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P065, réf. labo.: IT142302-20350 MA2302021938/P066, réf. labo.: IT142302-20351 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065, P066	Idem photo : P065; P066
Bureau 3	3	Plafond	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P065, réf. labo.: IT142302-20350 MA2302021938/P066, réf. labo.: IT142302-20351 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO040 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P067, réf. labo.: IT142302-20352 MA2302021938/P068, réf. labo.: IT142302-20353 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P067, réf. labo.: IT142302-20352 MA2302021938/P068, réf. labo.: IT142302-20353 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO041 : Peinture intumescente

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	PLENUM POUTRE METALIQUE	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : PLENUM POUTRE METALIQUE	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P069 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20354 <u>Description:</u> Peinture intumescente <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes <u>Partie à sonder:</u> Peinture intumescente <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 2	2	PLENUM POUTRE METALIQUE	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P069 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20354 <u>Description:</u> Peinture intumescente <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes <u>Partie à sonder:</u> Peinture intumescente <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069	Idem photo : P069
Bureau 3	3	PLENUM POUTRE METALIQUE	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P069 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20354 <u>Description:</u> Peinture intumescente <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes <u>Partie à sonder:</u> Peinture intumescente <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069	Idem photo : P069

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Colle + joint de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	---------------	------	---	-------------	---------	-------

SAS	1	Sol	Oui Rez de chaussée - SAS : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P001, réf. labo.: IT142302-20286 MA2302021938/P002, réf. labo.: IT142302-20287 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable : Absence d'amiante	
Couloir	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P001, réf. labo.: IT142302-20286 MA2302021938/P002, réf. labo.: IT142302-20287 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 4	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P001, réf. labo.: IT142302-20286 MA2302021938/P002, réf. labo.: IT142302-20287 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO002 : Colle + joint de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Sol	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P003, réf. labo.: IT142302-20288 MA2302021938/P004, réf. labo.: IT142302-20289 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P003, réf. labo.: IT142302-20288 MA2302021938/P004, réf. labo.: IT142302-20289 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Cuisine	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P003, réf. labo.: IT142302-20288 MA2302021938/P004, réf. labo.: IT142302-20289 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable : Absence d'amiante	

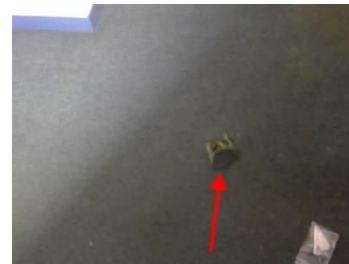
ZPSO005 : Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE

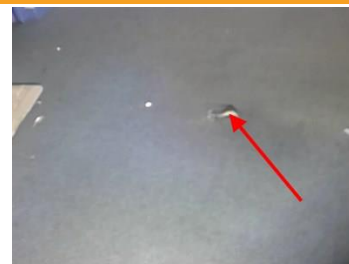
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P009, réf. labo.: IT142302-20294 MA2302021938/P010, réf. labo.: IT142302-20295 <u>Description:</u> Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle moquette avec entre couche noire <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Moquette grise avec couche bitumineuse Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	
Bureau 2	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P009, réf. labo.: IT142302-20294 MA2302021938/P010, réf. labo.: IT142302-20295 <u>Description:</u> Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle moquette avec entre couche noire <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Moquette noire avec couche bitumineuse Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène Absence d'amiante	

ZPSO006 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 3	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Bureau 5	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Bureau 6	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 6 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Moquette grise avec couche en toile et poussières Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + revêtement cassant gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère beige non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable Absence d'amiante	
Bureau 7	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012

Bureau 8	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012
Bureau 9	6	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 9 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Moquette grise avec couche en toile et poussières Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise + colle polymère beige non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable Absence d'amiante	
Dégagement	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P011, réf. labo.: IT142302-20296 MA2302021938/P012, réf. labo.: IT142302-20297 <u>Description:</u> Moquette + Colle non bitumineuse + Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P011; P012

ZPSO007 : Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Bureau 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Bureau 3	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	
Bureau 5	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014

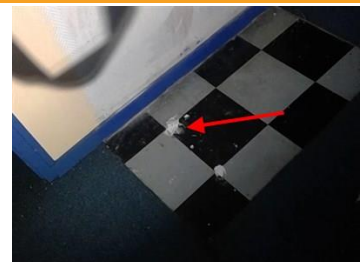
Bureau 6	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Bureau 7	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
Bureau 8	7	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 8 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Dalle dure cassante bleue Absence d'amiante - Phase 2 Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris hétérogène non séparable Absence d'amiante	
Bureau 9	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014

Dégagement	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P013, réf. labo.: IT142302-20298 MA2302021938/P014, réf. labo.: IT142302-20299 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014
------------	---	-----	---	---	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO008 : Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée

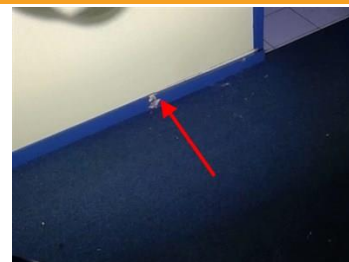
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement cassant noir Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	
Bureau 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015
Bureau 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015
Bureau 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015

Bureau 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015
Bureau 6	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015
Bureau 7	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015
Bureau 8	8	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 8 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement cassant noir Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	

Bureau 9	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015
Dégagement	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P015, réf. labo.: IT142302-20300 MA2302021938/P016, réf. labo.: IT142302-20301 <u>Description:</u> Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Dalle de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P016; P015

ZPSO009 : Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 1	1	PLINTHES BOIS	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : PLINTHES BOIS	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 Description: Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation et d'assemblage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	2	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 Description: Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation et d'assemblage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017, P018	Idem photo : P017; P018
Bureau 3	3	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 Description: Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation et d'assemblage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017, P018	Idem photo : P017; P018
Bureau 5	4	PLINTHES BOIS	Oui Rez de chaussée - Bureau 5 : PLINTHES BOIS	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 Description: Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Joint de dilatation et d'assemblage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

Bureau 6	5	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Bureau 7	6	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Bureau 8	7	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Bureau 9	8	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018

Dégagement	9	PLINTHES BOIS	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2302021938/P017, réf. labo.: IT142302-20302 MA2302021938/P018, réf. labo.: IT142302-20303 <u>Description:</u> Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
------------	---	---------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO010 : Ragrée + BETON

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	SOL SOUS TAPIS	Oui Rez de chaussée - SAS : SOL SOUS TAPIS	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20304 <u>Description:</u> Ragrée + BETON <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO011 : Joint de dilatation et d'assemblage DES OUVRANTS DE PORTES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS	1	SOL	Oui Rez de chaussée - SAS : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20305 <u>Description:</u> Joint de dilatation et d'assemblage DES OUVRANTS DE PORTES <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple incolore avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Sol coulé à base ciment

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
escalier	1	ESCALIER	Oui Extérieur - escalier : ESCALIER	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P076 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20361 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture avec poussières non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO051 : Sol coulé à base ciment

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture	1	Sol	Oui Extérieur - Toiture : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P080 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20365 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO055 : Joint d'assemblage BORDURETTE

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Extérieur	1	Sol	Oui Extérieur - Extérieur : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P084 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20369 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BORDURETTE <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO058 : Sol coulé à base ciment

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture	1	TOITURE	Oui Extérieur - Toiture : TOITURE	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P087 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20372 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau beige hétérogène non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO022 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sous évier	Oui Rez de chaussée - Cuisine : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938/P038 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-20323 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau bitumineux noir : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE - AO EPN PARC ST FLACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1423-4095 Réf. Commande Client : EPF_normandie_MA2302021938_bat_A_2077
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/02/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
1	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P001 - Colle + joint de carrelage - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20286 : Colle grise / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris	Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
2	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P002 - Colle + joint de carrelage - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20287 : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
3	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P003 - Colle + joint de carrelage - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20288 : Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
4	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P004 - Colle + joint de carrelage - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20289 : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris	Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
5	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P005 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20290 : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières / Carrelage / Colle beige	Peinture	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
6	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P005 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20290 : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières / Carrelage / Colle beige	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
7	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P005 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20290 : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières / Carrelage / Colle beige	Colle beige	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV
8	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P006 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20291 : Carrelage / Peintures multiples / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	Peintures multiples non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
9	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P007 - Colle + joint de faïence - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20292 : Carrelage / Peinture en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
10	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P008 - Colle + joint de faïence - Rez de chaussée - WC Femme	IT142302-20293 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
11	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P009 - Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20294 : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris	Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
12	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P009 - Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20294 : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
13	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P010 - Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE - Rez de chaussée - Bureau 2	IT142302-20295 : Moquette noire avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
14	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P010 - Dalle moquette avec entre couche noire + COLLE + RAGREAGE - Rez de chaussée - Bureau 2	IT142302-20295 : Moquette noire avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
15	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P011 - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 6	IT142302-20296 : Moquette grise avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Revêtement cassant gris / Colle polymère beige / Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Moquette grise avec couche en toile et poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
16	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P011 - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 6	IT142302-20296 : Moquette grise avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Revêtement cassant gris / Colle polymère beige / Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Colle polymère jaune non séparable + Revêtement cassant gris	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)
17	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P011 - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 6	IT142302-20296 : Moquette grise avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Revêtement cassant gris / Colle polymère beige / Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Colle polymère beige non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
18	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P012 - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 9	IT142302-20297 : Moquette grise avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle polymère beige / Ragréage gris en faible quantité	Moquette grise avec couche en toile et poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
19	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P012 - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 9	IT142302-20297 : Moquette grise avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle polymère beige / Ragréage gris en faible quantité	Colle polymère jaune non séparable + Dalle dure cassante grise + Colle polymère beige non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
20	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P013 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20298 : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Ragréage gris	Revêtement cassant gris	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
21	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P013 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20298 : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Peintures multiples non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
22	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P014 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 8	IT142302-20299 : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Dalle dure cassante bleue	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
23	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P014 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 8	IT142302-20299 : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
24	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P015 - Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 8	IT142302-20300 : Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement cassant noir	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
25	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P015 - Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 8	IT142302-20300 : Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
26	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P016 - Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20301 : Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement cassant noir	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
27	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P016 - Dalle de sol noire + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20301 : Revêtement cassant noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
28	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P017 - Joint d'assemblage COLLE DE PLINTHES BOIS - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20302 : Bois / Colle beige / Matériau plâtreux blanc	Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
29	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P018 - Joint d'assemblage COLLE DE PUNTHES BOIS - Rez de chaussée - Bureau 5	IT142302-20303 : Bois / Colle beige / Matériau plâtreux blanc	Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
30	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P019 - Ragraage + BETON - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20304 : Colle polymère jaune / Ragraage gris / Matériau compact gris hétérogène	Colle polymère jaune non séparable + Ragraage gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
31	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P020 - Joint de dilatation et d'assemblage DES OUVRANTS DE PORTES - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20305 : Matériau souple incolore avec poussières	Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
32	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P021 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20306 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau rouge	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau rouge non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
33	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P022 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 8	IT142302-20307 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
34	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P023 - Peinture PAILLETES + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLÂTRE - Rez de chaussée - Coulloir	IT142302-20308 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
35	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P024 - Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20309 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau rouge	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau rouge non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
36	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P025 - Peinture + enduits à base de plâtre + BRIQUES - Rez de chaussée - Bureau 8	IT142302-20310 : Papier peint / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Papier peint non séparable + Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
37	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P026 - Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20311 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
38	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P027 - Peinture + enduits à base de plâtre + AGGLOS - Rez de chaussée - Bureau 2	IT142302-20312 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
39	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P028 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20313 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
40	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P029 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 2	IT142302-20314 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
41	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P030 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20315 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
42	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P031 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20316 : Colle beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Colle beige + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
43	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P032 - Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLÂTRE - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20317 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
44	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P033 - Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLÂTRE - Rez de chaussée - Bureau 6	IT142302-20318 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
45	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P034 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - WCHomme	IT142302-20319 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
46	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P035 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20320 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
47	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P036 - Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLÂTRE - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20321 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
48	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P037 - Peinture + enduits à base de plâtre + CARREAUX DE PLÂTRE - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20322 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : MNE
49	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P038 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20323 : Matériau bitumineux noir	Matériau bitumineux noir	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
50	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P039 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20324 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
51	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P039 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20324 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	Joint cassant gris	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
52	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P040 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20325 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
53	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P041 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - WC Femme	IT142302-20326 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
54	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P042 - Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20327 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
55	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P043 - Joint d'assemblage ET ETANCHEITE LAVABO - Rez de chaussée - WC Femme	IT142302-20328 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
56	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P044 - Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20329 : Matériau gris en vrac hétérogène	Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
57	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P045 - Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20330 : Peinture / Matériau beige	Peinture non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
58	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P046 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20331 : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
59	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P047 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20332 : Matériau gris hétérogène	Matériau gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
60	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P048 - Joint d'assemblage DES PAVES DE VERRE - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20333 : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
61	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P049 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20334 : Moquette orange	Moquette orange	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AKV
62	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P050 - Joint d'assemblage COLLE - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20335 : Matériau souple incolore avec poussières	Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
63	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P051 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20336 : Peintures multiples / Matériau souple blanc / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	Peintures multiples non séparable + Matériau souple blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 12/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
64	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P052 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20337 : Mousse jaune avec poussières / Matériau souple incolore avec poussières / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Mousse jaune avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
65	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P052 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20337 : Mousse jaune avec poussières / Matériau souple incolore avec poussières / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
66	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P052 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20337 : Mousse jaune avec poussières / Matériau souple incolore avec poussières / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 13/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
67	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P053 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20338 : Mousse beige avec poussières / Matériau souple blanc avec poussières / Matériau compact gris hétérogène	Mousse beige avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
68	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P053 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20338 : Mousse beige avec poussières / Matériau souple blanc avec poussières / Matériau compact gris hétérogène	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
69	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P053 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20338 : Mousse beige avec poussières / Matériau souple blanc avec poussières / Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
70	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P054 - POT EN BRIQUES - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20339 : Matériau beige hétérogène / Matériau gris hétérogène	Matériau beige hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
71	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P054 - POT EN BRIQUES - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20339 : Matériau beige hétérogène / Matériau gris hétérogène	Matériau gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 14/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
72	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P055 - POT EN BRIQUES - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20340 : Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
73	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P055 - POT EN BRIQUES - Rez de chaussée - Couloir	IT142302-20340 : Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
74	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P056 - Joint d'assemblage PAROI VITREE - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20341 : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières	Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
75	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P057 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - WC Femme	IT142302-20342 : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
76	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P058 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20343 : Peinture en faible quantité / Enduit blanc en faible quantité / Enduit compact gris hétérogène	Peinture en faible quantité non séparable + Enduit blanc en faible quantité non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
77	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P059 - Enduit à base de plâtre SOCLEMENT DES POUTRES - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20344 : Poussières / Enduit plâtreux blanc	Enduit plâtreux blanc	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
78	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P060 - Enduit à base de plâtre SOCLEMENT DES POUTRES - Rez de chaussée - Cuisine	IT142302-20345 : Enduit plâtreux blanc avec poussières	Enduit plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 15/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
79	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P061 - Flocage - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20346 : Matériau cotonneux blanc avec poussières / Matériau noir en vrac	Matériau cotonneux blanc avec poussières + Matériau noir en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
80	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P062 - Flocage - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20347 : Matériau cotonneux blanc avec poussières / Matériau noir en vrac	Matériau cotonneux blanc avec poussières + Matériau noir en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
81	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P063 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142302-20348 : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
82	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P064 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - Rez de chaussée - SAS	IT142302-20349 : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
83	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P065 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20350 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
84	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P066 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 3	IT142302-20351 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
85	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P067 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20352 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 16/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
86	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P068 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - WC Femme	IT142302-20353 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
87	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P069 - Peinture intumescente - Rez de chaussée - Bureau 1	IT142302-20354 : Peintures multiples en vrac avec poussières	Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
88	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P070 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 7	IT142302-20355 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
89	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P071 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Rez de chaussée - WC Homme	IT142302-20356 : Colle beige avec poussières	Colle beige avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
90	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P072 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade	IT142302-20357 : Peinture / Enduit beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène / Matériau souple blanc avec poussières	Peinture non séparable + Enduit beige hétérogène non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)
91	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P072 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade	IT142302-20357 : Peinture / Enduit beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène / Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 17/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
92	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P073 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade	IT142302-20358 : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
93	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P074 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade	IT142302-20359 : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
94	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P075 - Revêtement lisse ou taloche - Extérieur - Facade	IT142302-20360 : Matériau compact beige hétérogène avec poussières / Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact beige hétérogène avec poussières non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
95	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P076 - Sol coule à base ciment - Extérieur - escalier	IT142302-20361 : Peinture avec poussières / Matériau compact gris hétérogène	Peinture avec poussières non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
96	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P077 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Extérieur - Extérieur	IT142302-20362 : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
97	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P078 - Peinture sur béton - Extérieur - Facade	IT142302-20363 : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 18/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
99	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P079 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Extérieur - Facade	IT142302-20364 : Matériau souple blanc avec poussières / Peinture en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
99	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P079 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Extérieur - Facade	IT142302-20364 : Matériau souple blanc avec poussières / Peinture en faible quantité / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Peinture en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
100	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P080 - Sol coule à base ciment - Extérieur - Toiture	IT142302-20365 : Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
101	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P081 - Joint d'étanchéité entre menuiserie EXTERIEUR - Extérieur - Facade	IT142302-20366 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
102	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P082 - Joint d'assemblage ET SOCELLMENT BARRICAUX - Extérieur - Facade	IT142302-20367 : Matériau beige hétérogène non séparable + Peinture / Matériau gris hétérogène	Matériau beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
103	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P083 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Extérieur - Facade	IT142302-20368 : Peinture / Matériau mou beige	Peinture non séparable + Matériau mou beige non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
104	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P084 - Joint d'assemblage BORDURETTE - Extérieur - Extérieur	IT142302-20369 : Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 13/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4095 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
105	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P085 - Peinture sur béton SOUBASSEMENT CLOTURE - Extérieur - Extérieur	IT142302-20370 : Peinture avec poussières / Matériau compact gris hétérogène	Peinture avec poussières non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
106	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P086 - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur - Facade	IT142302-20371 : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
107	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P087 - Sol coule à base ciment - Extérieur - Toiture	IT142302-20372 : Peinture / Matériau beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
108	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P088 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade	IT142302-20373 : Peinture / Enduit beige / Matériau compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
109	MA2302021938 - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P089 - Joint d'assemblage MACONNERIE BRIQUE CHEMINÉE - Extérieur - Extérieur	IT142302-20374 : Matériau gris hétérogène / Matériau rouge	Matériau gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mickael FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 20/20

9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:

AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 12 Janvier 2023
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

FEUILLET Furcy
sous le numéro 18-1264

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ☒ | Amiante sans mention | Prise d'effet : 17/07/2019 | Validité : 16/07/2024 |
| Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | |
| ☒ | Amiante avec mention | Prise d'effet : 17/07/2019 | Validité : 16/07/2024 |
| Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | |
| ☒ | DPE individuel | Prise d'effet : 30/11/2018 | Validité : 29/11/2023 |
| Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011. | | | |
| ☒ | CREP | Prise d'effet : 19/10/2018 | Validité : 18/10/2023 |
| Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011. | | | |

18-1264 - v2 - 16/01/2023



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr