

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Número de dossier : MA2302021938-BAT C
Date d'intervention : 17/02/2023

DONNEUR D'ORDRE

EPF DE NORMANDIE - LEFEBVRE Florence
76000 ROUEN

EXPERT



FEUILLET furcy
07 64 61 09 51
Certification n° : 18-1264
Décernée par : ABCIDIA CERTIFICATION

PROPRIETAIRE

EPF DE NORMANDIE
5 Rue Montaigne
BP 1301
76000 Rouen

LIEU D'INTERVENTION

125 Rue de Paris
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Références cadastrales non
communiquées



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 et à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

Par : FEUILLET furcy

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	23/02/2023	Établissement du rapport amiante avant démolition

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	LEFEBVRE	EPF DE NORMANDIE - LEFEBVRE Florence 76000 ROUEN
Propriétaire	EPF DE NORMANDIE	5 Rue Montaigne BP 1301 76000 Rouen
Accompagnateur	Aucun accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
FEUILLET furcy	ABCDIA CERTIFICATION	18-1264	17/07/2019	16/07/2024

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2023

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)	1-5970	Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K 35768 SAINT-GREGOIRE

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	9
5.	QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	9
6.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	19
7.	DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	21
8.	RAPPORTS D'ANALYSES	92
9.	ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	110

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous
accompagner sur vos projets dans :**

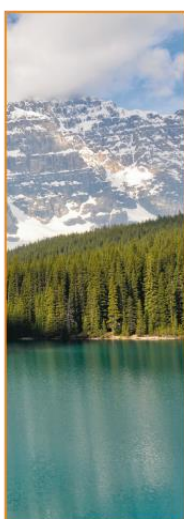
BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

125 Rue de Paris
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Numéro de mission

:MA2302021938-BAT C

Références cadastrales :
communiquées

Références cadastrales non

Référence client : NC

Numéro de lot :

Bat. C

Visite effectuée le :

17/02/2023

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée :	Entrée, Ascenseur, TGBT, Local, Pièce 1, Hangar, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4, Pièce 5, Cage d'escalier
1er étage :	Couloir, WC Homme, WC Femme
1er étage 1 :	Salle 1, Salle 2, Salle 3, Dégagement
Extérieur 1 :	Façade, Toiture, Extérieur

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	Entrée	Sol
	TGBT	Sol
	Local	Sol
	Pièce 1	Sol
	Hangar	Sol
	Pièce 2	Sol
	Pièce 3	Sol
	Pièce 4	Sol
	Cage d'escalier	Sol
	Entrée	Sol
	Entrée	Mur donnant sur extérieur
	Ascenseur	Mur donnant sur extérieur
	TGBT	Mur donnant sur extérieur
	Local	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 1	Mur donnant sur extérieur
	Hangar	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 2	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 3	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 4	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 5	Mur donnant sur extérieur
	Cage d'escalier	Mur donnant sur extérieur
1er étage	Couloir	Mur donnant sur extérieur
	WC Homme	Mur donnant sur extérieur
1er étage 1	Salle 1	Mur donnant sur extérieur
	Salle 2	Mur donnant sur extérieur
	Salle 3	Mur donnant sur extérieur
	Dégagement	Mur donnant sur extérieur
Extérieur 1	Façade	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée	Entrée	Mur donnant sur extérieur
	TGBT	Mur donnant sur extérieur
	Local	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 1	Mur donnant sur extérieur
	Hangar	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 2	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 3	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 4	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 5	Mur donnant sur extérieur
	Cage d'escalier	Mur donnant sur extérieur
1er étage	WC Homme	Mur donnant sur extérieur
Extérieur 1	Façade	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée	Entrée	Cloison
	TGBT	Cloison
	Local	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
1er étage	Pièce 1	Cloison
	Couloir	Cloison
	Salle 1	Cloison
	Salle 2	Cloison
1er étage 1	Salle 3	Cloison
	Entrée	LINTEAU
	TGBT	POTEAUX
	Local	POTEAUX
Rez de chaussée	TGBT	Plafond
	Local	Plafond
	TGBT	Mur donnant sur extérieur
	Local	VENTILATIONS
	TGBT	Plafond
	TGBT	Cloison
	Pièce 1	DEPOT SOL
	Pièce 1	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 1	SCELLEMENT TUYAU
	Pièce 1	Plafond
	Pièce 1	Mur de refend
	Hangar	Mur de refend
	Pièce 2	Mur de refend
	Pièce 3	Mur de refend
	Pièce 4	Mur de refend
	Pièce 5	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
	Couloir	Mur de refend
	Salle 1	Mur de refend
	Salle 2	Mur de refend
	Salle 3	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
Rez de chaussée	Pièce 1	Mur de refend
	Pièce 4	Mur de refend
	Pièce 5	Mur de refend
	Pièce 1	Sol
	Hangar	Sol
	Pièce 2	Sol
	Pièce 3	Sol
	Pièce 4	Sol
	Pièce 5	Sol
	Cage d'escalier	Sol
	Pièce 1	IMPOSTE DES PORTES
	Hangar	IMPOSTE DES PORTES
	Pièce 4	IMPOSTE DES PORTES
	Pièce 5	IMPOSTE DES PORTES
	Pièce 1	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 1	PLAFOND
	Pièce 1	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 1	Mur porteur
	Entrée	PLOT BETON DES POTEAUX
	Pièce 1	PLOT BETON DES POTEAUX
	Hangar	PLOT BETON DES POTEAUX
	Pièce 4	PLOT BETON DES POTEAUX
	Pièce 5	PLOT BETON DES POTEAUX
	Pièce 4	EVIER
	Pièce 4	Sous évier
	Pièce 4	Mur de refend
	Pièce 5	Mur de refend
	Pièce 4	PORTES DONNANT SUR EXTERIEUR
	Pièce 5	PORTES DONNANT SUR EXTERIEUR
	Pièce 4	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 5	Mur donnant sur extérieur
	Pièce 4	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 4	Mur de refend
	Pièce 5	Mur de refend
	Pièce 4	Mur donnant sur extérieur; FENETRES
	Pièce 5	Mur donnant sur extérieur; FENETRES
	Pièce 5	Sol
	Pièce 5	Plinthes
	Pièce 5	Mur de refend
	Pièce 5	Plafond; Mur donnant sur extérieur
	Pièce 5	Plafond
	Pièce 5	ARMOIRE ELEC
	Entrée	Mur donnant sur extérieur
	Cage d'escalier	Mur donnant sur extérieur
	Hangar	POTEAUX STRUCTURE
Extérieur 1	Façade	POTEAUX STRUCTURE
Rez de chaussée	Pièce 2	Plafond
	Pièce 3	Plafond
	Pièce 2	Plafond
	Pièce 3	Plafond
	Pièce 3	Mur porteur; Mur donnant sur extérieur
1er étage	Couloir	Sol
1er étage 1	Salle 1	Sol
	Salle 2	Sol
	Salle 3	Sol
	Dégagement	Sol
1er étage	Couloir	PLINTHES
1er étage 1	Salle 1	PLINTHES
	Salle 2	PLINTHES
	Salle 3	PLINTHES
	Dégagement	PLINTHES
1er étage	Couloir	Mur de refend
1er étage 1	Salle 1	Mur de refend
	Salle 3	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
1er étage	Couloir	Mur de refend
1er étage 1	Salle 1	Mur de refend
	Salle 2	Mur de refend
	Salle 3	Mur de refend
1er étage	Couloir	Mur donnant sur extérieur
1er étage 1	Salle 1	Mur donnant sur extérieur
	Salle 2	Mur donnant sur extérieur
	Salle 3	Mur donnant sur extérieur
	Salle 1	FENETRES
	Salle 2	FENETRES
	Salle 3	FENETRES
1er étage	Couloir	Cloison
1er étage 1	Salle 1	Cloison
	Salle 2	Cloison
	Salle 3	Cloison
1er étage	Couloir	PLENUM
	WC Homme	PLENUM
	WC Femme	PLENUM
1er étage 1	Salle 1	PLENUM
	Salle 2	PLENUM
	Salle 3	PLENUM
	Dégagement	PLENUM
1er étage	WC Homme	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
1er étage 1	Salle 1	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Salle 2	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Salle 3	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	Salle 2	PLENUM
	Salle 3	PLENUM
Rez de chaussée	Pièce 4	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
1er étage	Pièce 5	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
	Couloir	Plafond
	WC Homme	Plafond
	WC Femme	Plafond
1er étage 1	Salle 1	Plafond
	Salle 2	Plafond
	Salle 3	Plafond
	Dégagement	Plafond
1er étage	Couloir	FENETRES EXT
	Couloir	FENETRES INTERIEUR
	Couloir	Mur donnant sur extérieur
	Couloir	Mur donnant sur extérieur; PLENUM
	WC Homme	Sol
	WC Femme	Sol
	WC Homme	FAIENCES
	WC Femme	FAIENCES
	WC Homme	LAVABOS
	WC Femme	LAVABOS
	WC Homme	Cloison
	WC Femme	Cloison
	WC Homme	Mur donnant sur extérieur
	WC Homme	Sol
Extérieur 1	Façade	Mur donnant sur extérieur
	Façade	FACADE
	Façade	FACADE MARRON

Descriptif des travaux :

Décomposition en deux étapes d'une mission de repérage amiante en vue de la démolition du bâtiment cité en tête de rapport:

Etape 1 : Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment. Les sols sont inclus à ce périmètre de repérage.

Etape 2 : Investigations approfondies de l'infrastructure du bâtiment .Afin de posséder l'intégralité de l'information amiante, cette mission de repérage complémentaire sera nécessaire après démolition des éléments de la superstructure. Cette mission complémentaire portera sur les éléments de l'infrastructures tels que les semelles, soubassement, réseaux enterrés. La mise à jour des divers éléments pourra nécessiter l'intervention d'une pelle mécanique.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée - Hangar, Extérieur 1 - Façade, Extérieur 1 - Toiture	Pont roulant, chauffages murale, verrière en façade, toiture	Hauteur trop importante (>3m), prévoir nacelle pour investigation complémentaire
Extérieur 1 - Extérieur	Parking, réseaux et façade	Végétation trop importante, faire retirer l'ensemble de la végétation pour investigation complémentaire
Rez de chaussée - Ascenseur	Ensemble cage et appareil	Absence d'un ascensoriste pour mise en sécurité, faire venir un ascensoriste pour investigation complémentaire

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

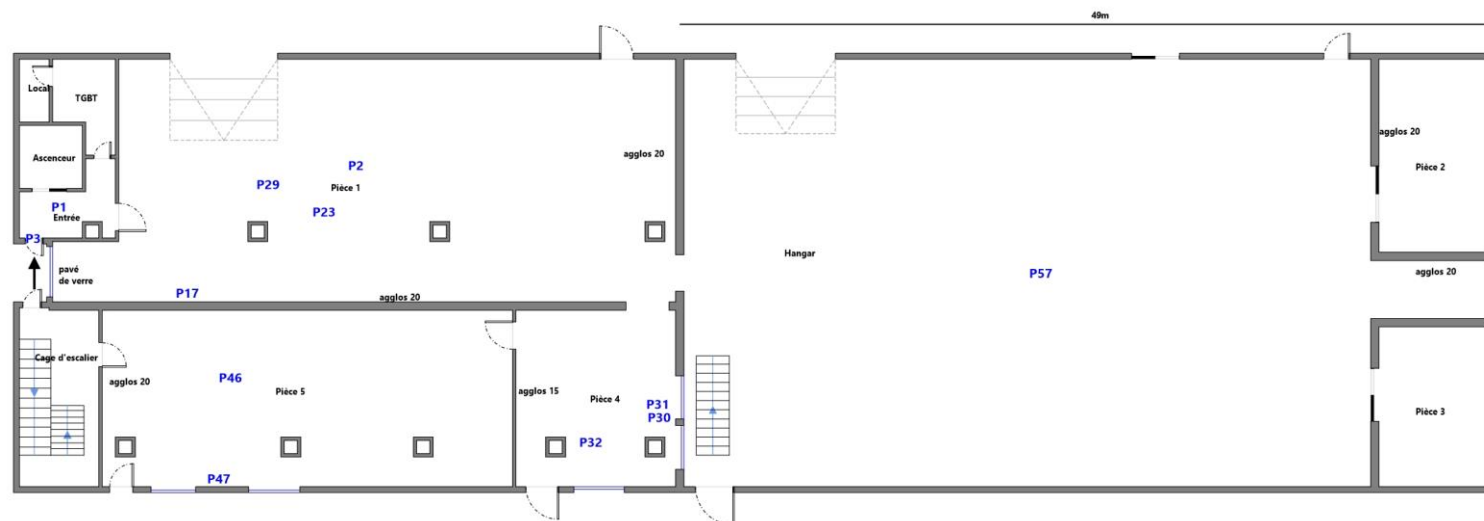
ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
Néant		-	-	-	

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Aucun matériau amianté n'a été repéré suite au descriptif de travaux et programme de repérage menées au point 4 du présent rapport, aucune quantification n'est donc requise.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938-BAT C
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800
	Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	23/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



Rez-de-chaussée BAT C

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938-BAT C
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	23/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité

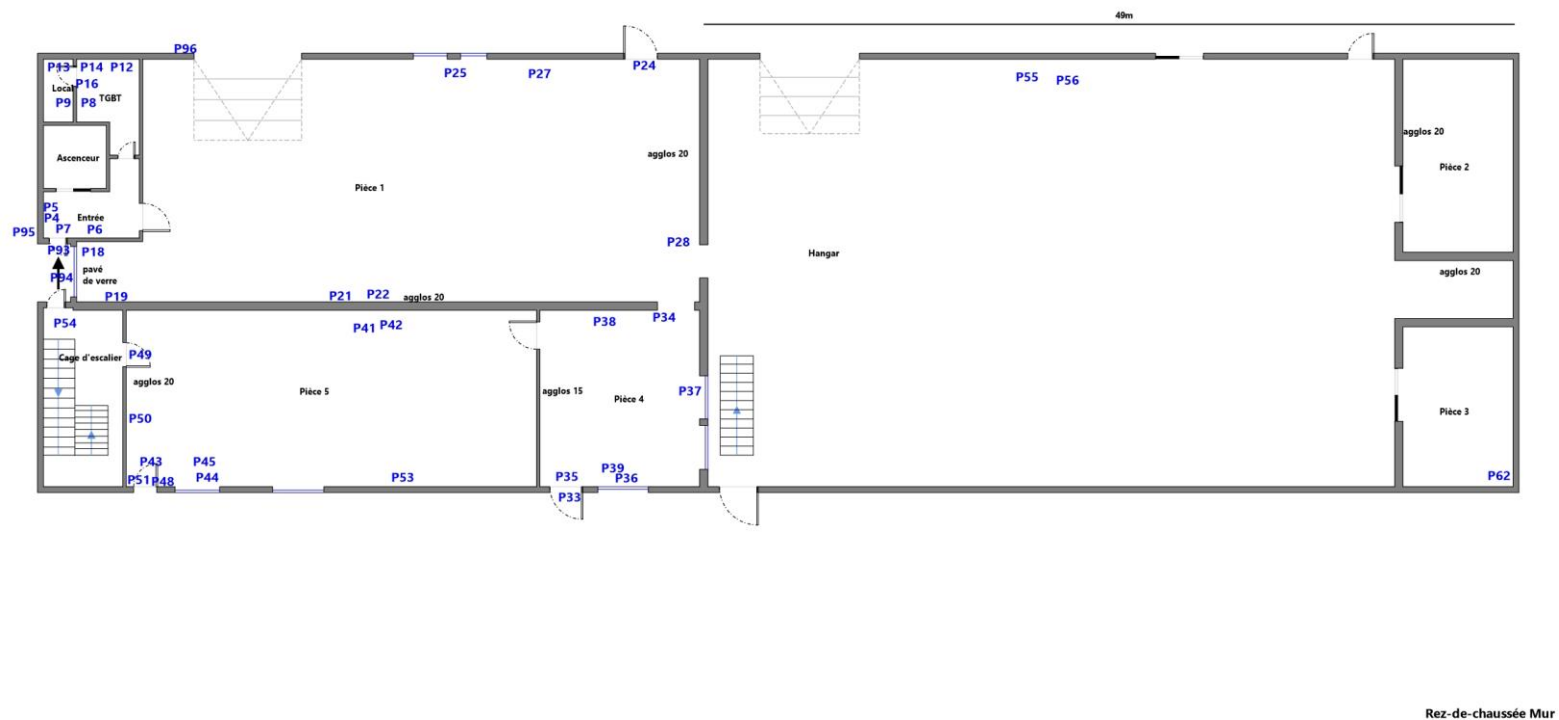
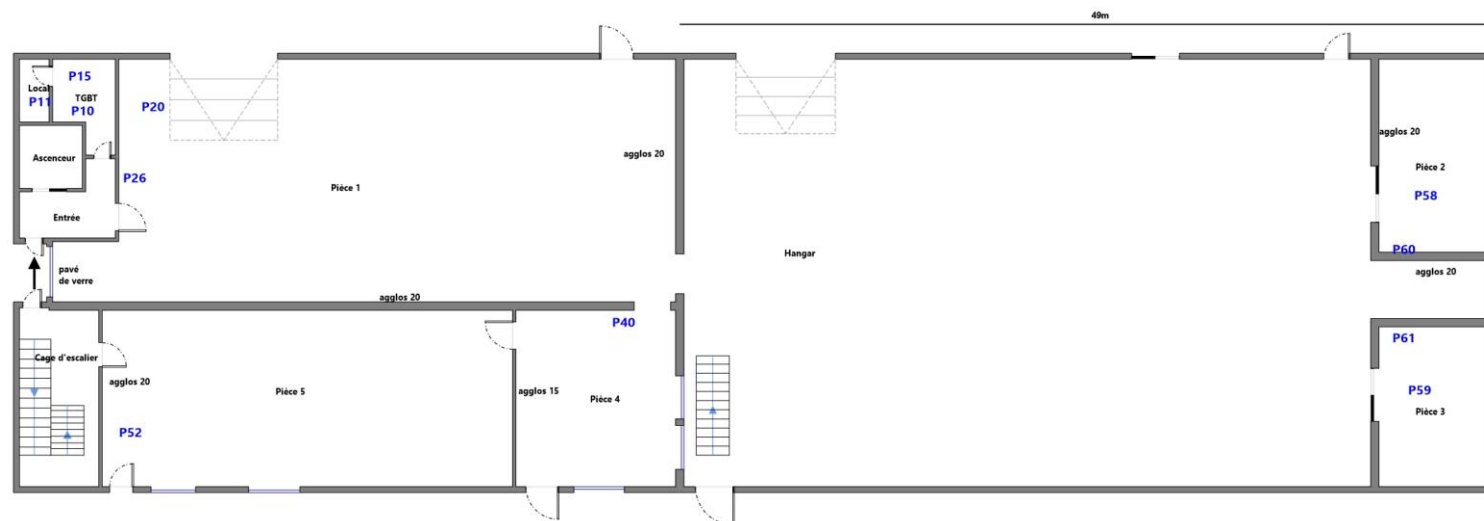
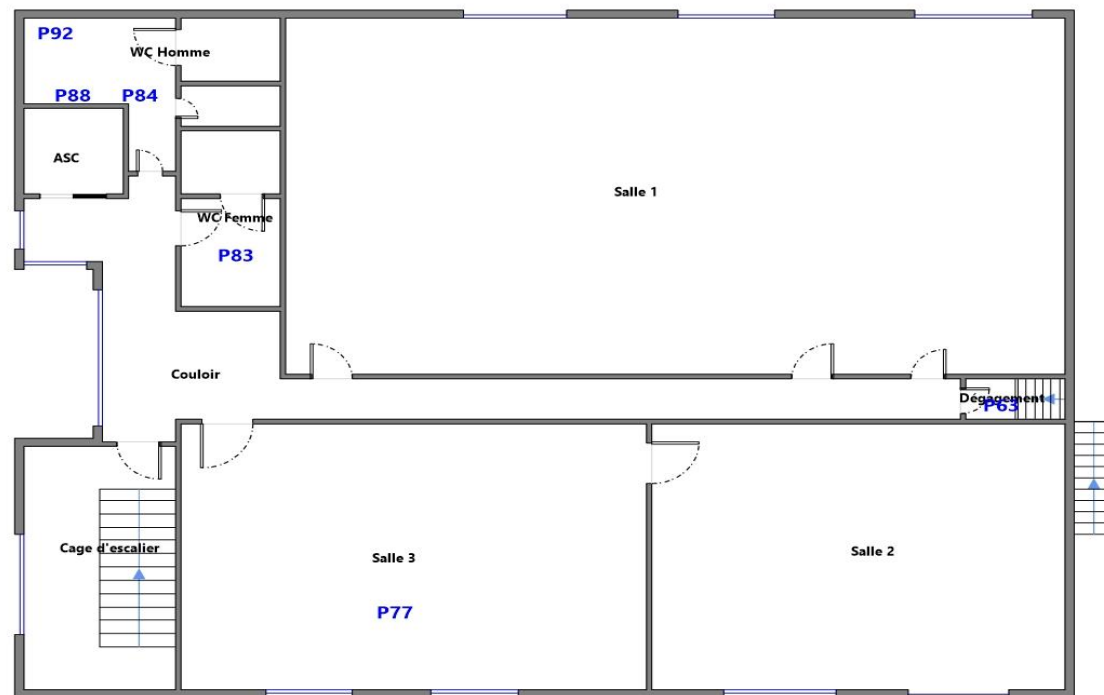


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938-BAT C
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	23/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



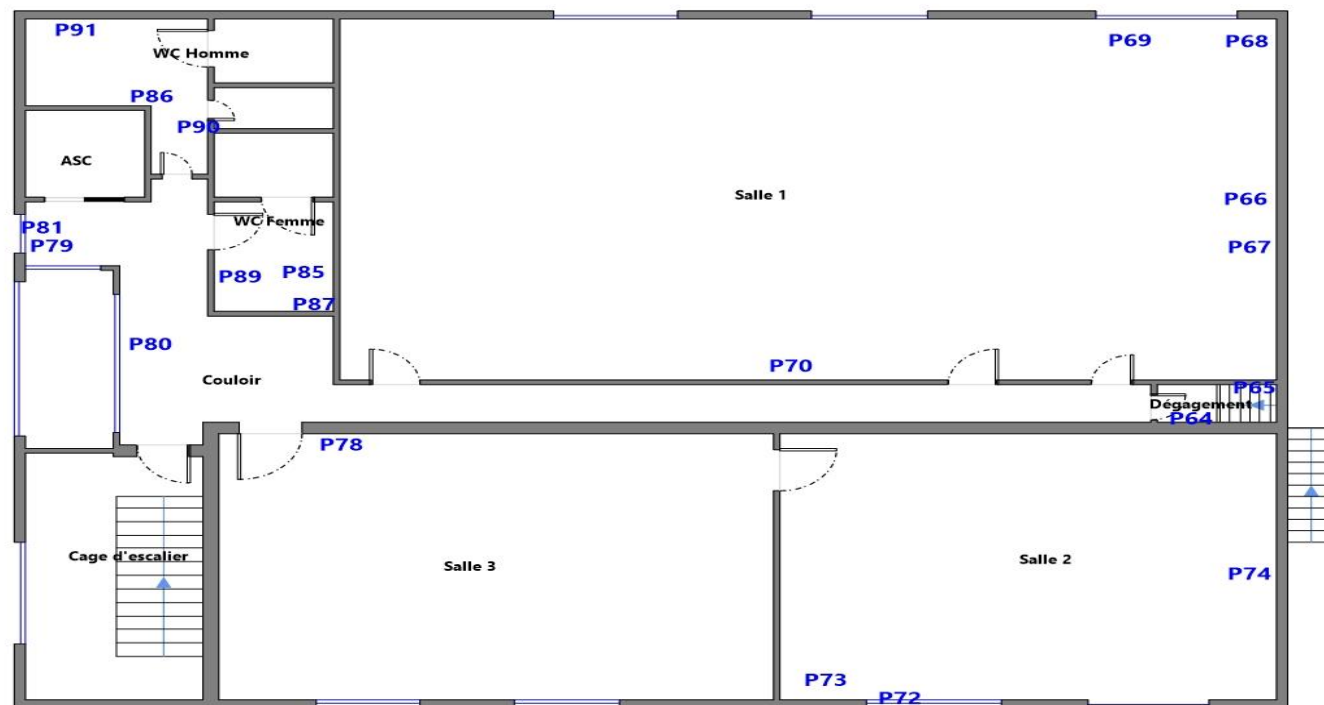
Rez-de-chaussée Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938-BAT C
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	23/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



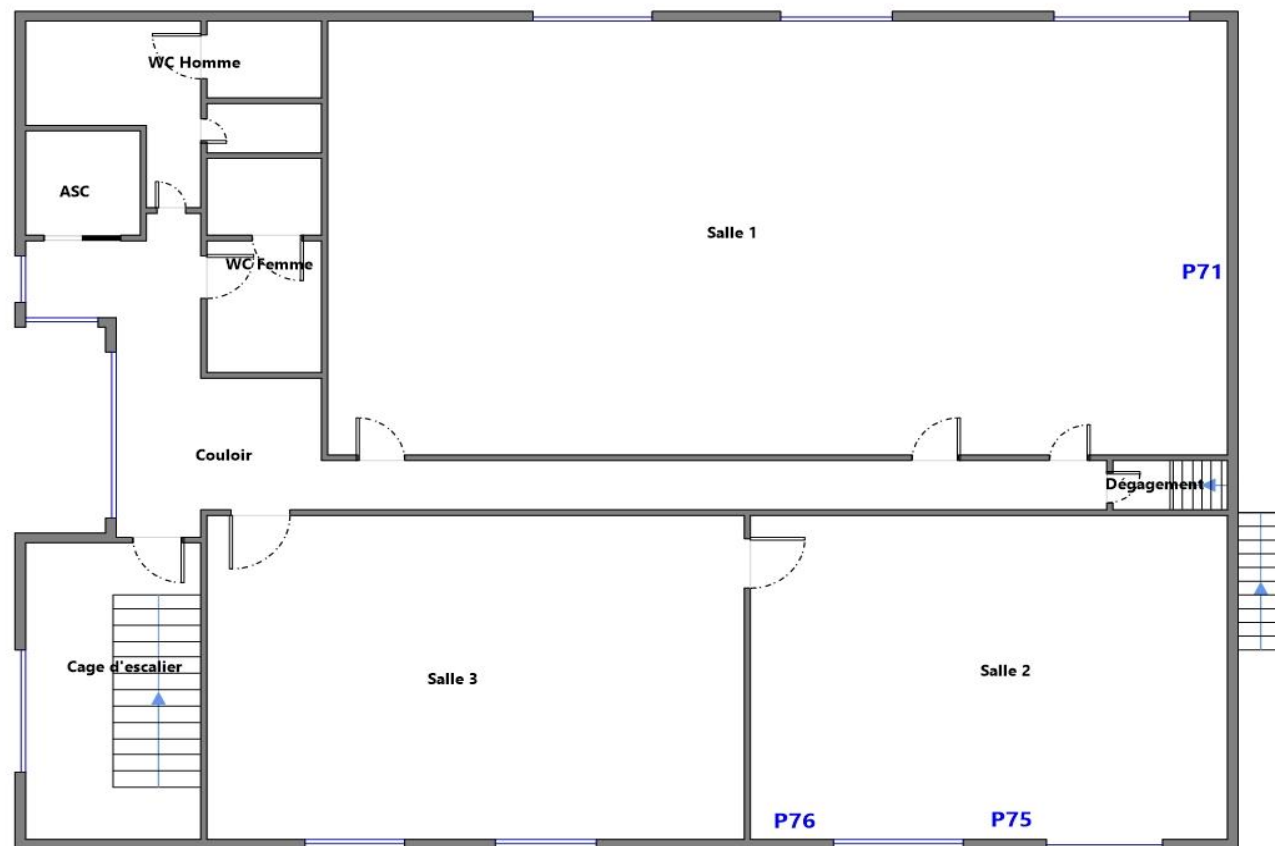
1^{er} étage sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938-BAT C
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	23/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



1^{er} étage mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2302021938-BAT C
Opération	FEUILLET furcy
Site	125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Date de réalisation	23/02/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Élément non visité



1^{er} étage plafond

Tableau des analyses effectuées:

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: béton + Peinture de sol	- Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO001 Description: béton + Peinture de sol	- Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO002 Description: SEUIL coulé à base ciment	- Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO003 Description: Joint d'assemblage AGGLOS	- Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO004 Description: Joint d'assemblage BRIQUES	- Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + enduits à base de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO006 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO007 Description: Flocage	- Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO007 Description: Flocage	- Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO008 Description: Flocage	- Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO008 Description: Flocage	- Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO009 Description: Enduit à base de plâtre lissé DES VENTILATIONS	- Enduit plâtreux blanc avec poussières non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO010 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché DES VENTILATIONS	- Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO003 Description: Joint d'assemblage AGGLOS	- Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO012 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SCCELLEMENT DE PORTE	- Enduit plâtreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO013 Description: Panneaux et plaques	- Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO014 Description: Peinture + enduits à base de CIMENT	- Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Enduit plâtreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO016 Description: Joint COLLE entre éléments + MOUSSE DILATATION	- Phase 1 Colle grise Absence d'amiante - Phase 2 Mousse noire avec poussières Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + enduits à base de CIMENT	- Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO018 Description: Joint d'assemblage POUTRE METALLIQUE	- Matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO019 Description: Joint de dilatation	- Phase 1 Peintures multiples non séparable + matériau souple noir avec poussières non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Matériau gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO020 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau gris en vrac avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO021 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO022 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO023 Description: Joint d'assemblage VENTILATION BASSE	- Peintures multiples non séparable + matériau souple gris avec poussières non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO024 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO025 Description: Peinture de sol + BETON	- Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO026 Description: Joint d'assemblage ET COLLE	- Matériau souple incolore avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO027 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau bitumineux noir avec couche souple : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO025 Description: Peinture de sol + BETON	- Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO020 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau gris en vrac avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO028 Description: Isolant intérieur fibreux + COLLE	- Matériau fibreux jaune + colle beige non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO029 Description: Isolant intérieur fibreux DES PORTES	- Matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P036	Identifiant: ZPSO030 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Mousse grise avec couche souple Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO031 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO032 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO033 Description: Joint de mastic de vitrage	- Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO018 Description: Joint d'assemblage POUTRE METALLIQUE	- Matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO032 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO028 Description: Isolant intérieur fibreux + COLLE	- Matériau fibreux jaune + colle beige non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO029 Description: Isolant intérieur fibreux DES PORTES	- Matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO030 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Mousse beige en vrac avec couche souple Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO033 Description: Joint de mastic de vitrage	- Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO034 Description: Colle + joint de carrelage	- Colle grise non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO035 Description: Colle + joint de PLINTHES	- Joint cassant gris en faible quantité non séparable + colle grise non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO003 Description: Joint d'assemblage AGGLOS	- Peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO036 Description: Joint d'assemblage PORTES	- Phase 1 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Matériau gris hétérogène Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + enduits à base de CIMENT	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO037 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Peinture non séparable + matériau gris en mousse : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO038 Description: Tissu, soufflet amortisseur acoustique	- Matériau fibreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	Identifiant: ZPSO039 Description: PROTECTION CONTRE ARC ELECTRIQUE	- Matériau compact marron : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	Identifiant: ZPSO040 Description: Joint d'assemblage PORTES	- Matériau souple blanc avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	Identifiant: ZPSO041 Description: Peinture intumescence	- Peintures multiples en vrac avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	Identifiant: ZPSO003 Description: Joint d'assemblage AGGLOS	- Peintures multiples non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	Identifiant: ZPSO019 Description: Joint de dilatation	- Matériau souple noir avec poussières non séparable + matériau gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	Identifiant: ZPSO042 Description: Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	Identifiant: ZPSO042 Description: Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	Identifiant: ZPSO043 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché SCHELEMENT PLAQUE BOIS	- Enduit compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	Identifiant: ZPSO043 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché SCHELEMENT PLAQUE BOIS	- Enduit compact gris : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	Identifiant: ZPSO044 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Matériau noir en mousse avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	Identifiant: ZPSO045 Description: Colle + joint de carrelage	- Colle grise non séparable + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	Identifiant: ZPSO046 Description: Colle + joint de PLINTHES	- Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	Identifiant: ZPSO047 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	Identifiant: ZPSO047 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	Identifiant: ZPSO048 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	- Colle beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	Identifiant: ZPSO050 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	Identifiant: ZPSO051 Description: Joint d'assemblage CARREAUX DE PLATRE	- Matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	- Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Mousse grise avec poussières Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur	- Colle beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE METALLIQUE	- Matériau mousse beige non séparable + papier : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Peinture non séparable + matériau gris en mousse avec poussières non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES	- Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + joint cassant gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Phase 1 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Mousse grise avec poussières Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple blanc avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Joint de dilatation, d'assemblage avec poutraison	- Peinture non séparable + matériau souple gris avec poussières non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Isolant intérieur de FENETRES	- Phase 1 Mousse bleue Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple beige avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Colle beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Phase 1 Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Joint cassant blanc en faible quantité Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Joint d'assemblage LAVABOS	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Joint d'assemblage LAVABOS	- Matériau souple blanc avec poussières + matériau noir en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment	- Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Joint d'assemblage PORTES	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Colle pate de verre	- Colle beige en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Peinture non séparable + enduit beige non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO020 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	IMPOSTE DES PORTES	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : IMPOSTE DES PORTES	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P024, réf. labo.: IT142302-19108 MA2302021938-BAT C/P033, réf. labo.: IT142302-19117 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris en vrac avec poussières : Absence d'amiante	
Hangar	2	IMPOSTE DES PORTES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P024, réf. labo.: IT142302-19108 MA2302021938-BAT C/P033, réf. labo.: IT142302-19117 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P033	Idem photo : P024; P033

Pièce 4	3	IMPOSTE DES PORTES	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : IMPOSTE DES PORTES	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P024, réf. labo.: IT142302-19108 MA2302021938-BAT C/P033, réf. labo.: IT142302-19117 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris en vrac avec poussières : Absence d'amiante	
Pièce 5	4	IMPOSTE DES PORTES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P024, réf. labo.: IT142302-19108 MA2302021938-BAT C/P033, réf. labo.: IT142302-19117 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P033	Idem photo : P024; P033

ZPSO021 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P025 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19109 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO030 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P036, réf. labo.: IT142302-19120 MA2302021938-BAT C/P044, réf. labo.: IT142302-19128 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Mousse grise avec couche souple Absence d'amiante	
Pièce 5	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P036, réf. labo.: IT142302-19120 MA2302021938-BAT C/P044, réf. labo.: IT142302-19128 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Mousse beige en vrac avec couche souple Absence d'amiante	

ZPSO031 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P037 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19121 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

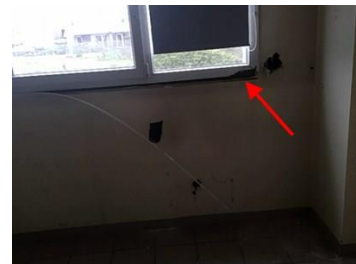
ZPSO033 : Joint de mastic de vitrage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Mur donnant sur extérieur; FENETRES	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Mur donnant sur extérieur; FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P039, réf. labo.: IT142302-19123 MA2302021938-BAT C/P045, réf. labo.: IT142302-19129 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Pièce 5	2	Mur donnant sur extérieur; FENETRES	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur donnant sur extérieur; FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P039, réf. labo.: IT142302-19123 MA2302021938-BAT C/P045, réf. labo.: IT142302-19129 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO050 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle 1	1	FENETRES	Oui 1er étage 1 - Salle 1 : FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P069, réf. labo.: IT142302-19153 MA2302021938-BAT C/P072, réf. labo.: IT142302-19156 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Salle 2	2	FENETRES	Oui 1er étage 1 - Salle 2 : FENETRES	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P069, réf. labo.: IT142302-19153 MA2302021938-BAT C/P072, réf. labo.: IT142302-19156 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture non séparable + matériau souple blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Mousse grise avec poussières Absence d'amiante	
Salle 3	3	FENETRES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P069, réf. labo.: IT142302-19153 MA2302021938-BAT C/P072, réf. labo.: IT142302-19156 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P072	Idem photo : P069; P072

ZPSO056 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	FENETRES EXT	Oui 1er étage - Couloir : FENETRES EXT	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P079, réf. labo.: IT142302-19163 MA2302021938-BAT C/P080, réf. labo.: IT142302-19164 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Mousse grise avec poussières Absence d'amiante	
	2	FENETRES INTERIEUR	Oui 1er étage - Couloir : FENETRES INTERIEUR	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P079, réf. labo.: IT142302-19163 MA2302021938-BAT C/P080, réf. labo.: IT142302-19164 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO065 : Colle pate de verre

Niveau : Extérieur 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Extérieur 1 - Façade : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P094 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19179 <u>Description:</u> Colle pate de verre <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Colle (faïence, pate de verre, carrelage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO066 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	FACADE	Oui Extérieur 1 - Façade : FACADE	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P095 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19181 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P095 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit beige non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO067 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur 1

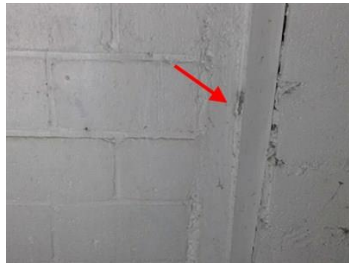
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	1	FACADE MARRON	Oui Extérieur 1 - Façade : FACADE MARRON	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P096 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19183 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P096 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO003 : Joint d'assemblage AGGLOS

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 1er étage 1, Extérieur 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Entrée : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

Ascenseur	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
TGBT	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Local	4	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Local : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

Pièce 1	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Hangar	6	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Hangar : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	
Pièce 2	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048

Pièce 3	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Pièce 4	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Pièce 5	10	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Couloir	12	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
WC Homme	13	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048

Salle 1	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Salle 2	15	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Salle 3	16	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048

Dégagement	17	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048
Façade	18	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P014, P048, P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P004, réf. labo.: IT142302-19085 MA2302021938-BAT C/P014, réf. labo.: IT142302-19098 MA2302021938-BAT C/P048, réf. labo.: IT142302-19132 MA2302021938-BAT C/P056, réf. labo.: IT142302-19140 <u>Description:</u> Joint d'assemblage AGGLOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004, P014, P048, P056	Idem photo : P004; P014; P056; P048

ZPSO004 : Joint d'assemblage BRIQUES

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, Extérieur 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Entrée : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	
TGBT	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Local	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Pièce 1	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Hangar	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005

Pièce 2	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Pièce 3	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Pièce 4	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Pièce 5	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
Cage d'escalier	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
WC Homme	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005

Façade	12	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19087 <u>Description:</u> Joint d'assemblage BRIQUES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
--------	----	---------------------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO005 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Entrée : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
TGBT	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Local	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Pièce 1	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Couloir	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

Salle 1	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Salle 2	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
Salle 3	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19089 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

ZPSO006 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	LINTEAU	Oui Rez de chaussée - Entrée : LINTEAU	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19091 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO007 : Flocage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
TGBT	1	POTEAUX	Oui Rez de chaussée - TGBT : POTEAUX	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P008, réf. labo.: IT142302-19092 MA2302021938-BAT C/P009, réf. labo.: IT142302-19093 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Local	2	POTEAUX	Oui Rez de chaussée - Local : POTEAUX	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P008, réf. labo.: IT142302-19092 MA2302021938-BAT C/P009, réf. labo.: IT142302-19093 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	

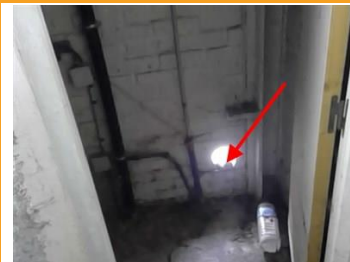
ZPSO009 : Enduit à base de plâtre lissé DES VENTILATIONS

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
TGBT	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - TGBT : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19096 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé DES VENTILATIONS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc avec poussières non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO010 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché DES VENTILATIONS

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local	1	VENTILATIONS	Oui Rez de chaussée - Local : VENTILATIONS	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19097 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché DES VENTILATIONS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

ZPSO012 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SCELLEMENT DE PORTE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
TGBT	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - TGBT : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19100 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché SCELLEMENT DE PORTE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO014 : Peinture + enduits à base de CIMENT

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19102 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

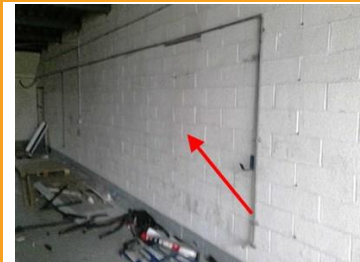
ZPSO015 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	SCELLEMENT TUYAU	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : SCELLEMENT TUYAU	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19103 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO017 : Peinture + enduits à base de CIMENT

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène : Absence d'amiante	
Hangar	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
Pièce 2	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050

Pièce 3	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
Pièce 4	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
Pièce 5	6	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050

Couloir	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
Salle 1	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
Salle 2	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
Salle 3	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050

Dégagement	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P021, réf. labo.: IT142302-19105 MA2302021938-BAT C/P050, réf. labo.: IT142302-19134 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de CIMENT <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P050	Idem photo : P021; P050
------------	----	---------------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO018 : Joint d'assemblage POUTRE METALIQUE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P022, réf. labo.: IT142302-19106 MA2302021938-BAT C/P040, réf. labo.: IT142302-19124 <u>Description:</u> Joint d'assemblage POUTRE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	
Pièce 4	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P022, réf. labo.: IT142302-19106 MA2302021938-BAT C/P040, réf. labo.: IT142302-19124 <u>Description:</u> Joint d'assemblage POUTRE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	
Pièce 5	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P022, réf. labo.: IT142302-19106 MA2302021938-BAT C/P040, réf. labo.: IT142302-19124 <u>Description:</u> Joint d'assemblage POUTRE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022, P040	Idem photo : P022; P040

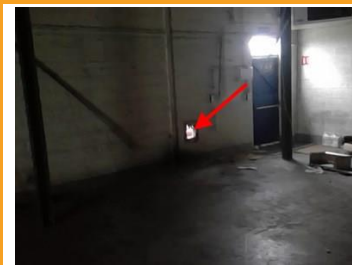
ZPSO022 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	PLAFOND	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : PLAFOND	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19110 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Joint d'assemblage VENTILATION BASSE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P027 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19111 <u>Description:</u> Joint d'assemblage VENTILATION BASSE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau souple gris avec poussières non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO024 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19112 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Joint d'assemblage ET COLLE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	EVIER	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : EVIER	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19114 <u>Description:</u> Joint d'assemblage ET COLLE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple incolore avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO028 : Isolant intérieur fibreux + COLLE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P034, réf. labo.: IT142302-19118 MA2302021938-BAT C/P042, réf. labo.: IT142302-19126 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux + COLLE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune + colle beige non séparable : Absence d'amiante	
Pièce 5	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P034, réf. labo.: IT142302-19118 MA2302021938-BAT C/P042, réf. labo.: IT142302-19126 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux + COLLE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune + colle beige non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO029 : Isolant intérieur fibreux DES PORTES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	PORTES DONNANT SUR EXTERIEUR	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : PORTES DONNANT SUR EXTERIEUR	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P035, réf. labo.: IT142302-19119 MA2302021938-BAT C/P043, réf. labo.: IT142302-19127 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux DES PORTES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	
Pièce 5	2	PORTES DONNANT SUR EXTERIEUR	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : PORTES DONNANT SUR EXTERIEUR	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P035, réf. labo.: IT142302-19119 MA2302021938-BAT C/P043, réf. labo.: IT142302-19127 <u>Description:</u> Isolant intérieur fibreux DES PORTES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	

ZPSO032 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P038, réf. labo.: IT142302-19122 MA2302021938-BAT C/P041, réf. labo.: IT142302-19125 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Pièce 5	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P038, réf. labo.: IT142302-19122 MA2302021938-BAT C/P041, réf. labo.: IT142302-19125 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

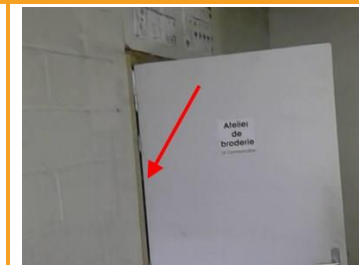
ZPSO035 : Colle + joint de PLINTHES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	1	Plinthes	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P047 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19131 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Joint cassant gris en faible quantité non séparable + colle grise non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO036 : Joint d'assemblage PORTES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P049 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19133 <u>Description:</u> Joint d'assemblage PORTES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple blanc avec poussières Absence d'amiante - Phase 2 Matériau gris hétérogène Absence d'amiante	

ZPSO040 : Joint d'assemblage PORTES

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Entrée : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P054, réf. labo.: IT142302-19138 MA2302021938-BAT C/P093, réf. labo.: IT142302-19177 <u>Description:</u> Joint d'assemblage PORTES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P093 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	2	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P054, réf. labo.: IT142302-19138 MA2302021938-BAT C/P093, réf. labo.: IT142302-19177 <u>Description:</u> Joint d'assemblage PORTES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO041 : Peinture intumescente

Niveau : Rez de chaussée, Extérieur 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hangar	1	POTEAUX STRUCTURE	Oui Rez de chaussée - Hangar : POTEAUX STRUCTURE	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19139 <u>Description:</u> Peinture intumescente <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture intumescente <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac avec poussières : Absence d'amiante	
Façade	2	POTEAUX STRUCTURE	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P055 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19139 <u>Description:</u> Peinture intumescente <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture intumescente <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055

ZPSO046 : Colle + joint de PLINTHES

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	PLINTHES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P064, P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P064, réf. labo.: IT142302-19148 MA2302021938-BAT C/P078, réf. labo.: IT142302-19162 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P078	Idem photo : P078; P064
Salle 1	2	PLINTHES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P064, P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P064, réf. labo.: IT142302-19148 MA2302021938-BAT C/P078, réf. labo.: IT142302-19162 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P078	Idem photo : P078; P064
Salle 2	3	PLINTHES	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P064, P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P064, réf. labo.: IT142302-19148 MA2302021938-BAT C/P078, réf. labo.: IT142302-19162 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064, P078	Idem photo : P078; P064

Salle 3	4	PLINTHES	Oui 1er étage 1 - Salle 3 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P064, réf. labo.: IT142302-19148 MA2302021938-BAT C/P078, réf. labo.: IT142302-19162 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + peinture non séparable + joint cassant gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Dégagement	5	PLINTHES	Oui 1er étage 1 - Dégagement : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P064, réf. labo.: IT142302-19148 MA2302021938-BAT C/P078, réf. labo.: IT142302-19162 <u>Description:</u> Colle + joint de PLINTHES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065, P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P065, réf. labo.: IT142302-19149 MA2302021938-BAT C/P066, réf. labo.: IT142302-19150 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065, P066	Idem photo : P066; P065
Salle 1	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065, P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P065, réf. labo.: IT142302-19149 MA2302021938-BAT C/P066, réf. labo.: IT142302-19150 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065, P066	Idem photo : P066; P065
Salle 3	3	Mur de refend	Oui 1er étage 1 - Salle 3 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P065, réf. labo.: IT142302-19149 MA2302021938-BAT C/P066, réf. labo.: IT142302-19150 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

Dégagement	4	Mur de refend	Oui 1er étage 1 - Dégagement : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P065, réf. labo.: IT142302-19149 MA2302021938-BAT C/P066, réf. labo.: IT142302-19150 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
------------	---	---------------	---	---	---	---

ZPSO048 : Plot de colle fixant les cloisons au mur

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P067, réf. labo.: IT142302-19151 MA2302021938-BAT C/P074, réf. labo.: IT142302-19158 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P074	Idem photo : P067; P074
Salle 1	2	Mur de refend	Oui 1er étage 1 - Salle 1 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P067, réf. labo.: IT142302-19151 MA2302021938-BAT C/P074, réf. labo.: IT142302-19158 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige : Absence d'amiante	
Salle 2	3	Mur de refend	Oui 1er étage 1 - Salle 2 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P067, réf. labo.: IT142302-19151 MA2302021938-BAT C/P074, réf. labo.: IT142302-19158 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige : Absence d'amiante	

Salle 3	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P067, réf. labo.: IT142302-19151 MA2302021938-BAT C/P074, réf. labo.: IT142302-19158 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P074	Idem photo : P067; P074
---------	---	---------------	---	---	-------------------------------	-------------------------

ZPSO049 : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P068, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P068, réf. labo.: IT142302-19152 MA2302021938-BAT C/P073, réf. labo.: IT142302-19157 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068, P073	Idem photo : P068; P073
Salle 1	2	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage 1 - Salle 1 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P068, réf. labo.: IT142302-19152 MA2302021938-BAT C/P073, réf. labo.: IT142302-19157 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Salle 2	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage 1 - Salle 2 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P068, réf. labo.: IT142302-19152 MA2302021938-BAT C/P073, réf. labo.: IT142302-19157 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

Salle 3	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P068, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P068, réf. labo.: IT142302-19152 MA2302021938-BAT C/P073, réf. labo.: IT142302-19157 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068, P073	Idem photo : P068; P073
---------	---	---------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO051 : Joint d'assemblage CARREAUX DE PLATRE

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P070 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19154 <u>Description:</u> Joint d'assemblage CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070	Idem photo : P070
Salle 1	2	Cloison	Oui 1er étage 1 - Salle 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P070 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19154 <u>Description:</u> Joint d'assemblage CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Salle 2	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P070 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19154 <u>Description:</u> Joint d'assemblage CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070	Idem photo : P070
Salle 3	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P070 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19154 <u>Description:</u> Joint d'assemblage CARREAUX DE PLATRE <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070	Idem photo : P070

ZPSO057 : Joint de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Couloir : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P081 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19165 <u>Description:</u> Joint de dilatation, d'assemblage avec poutraison <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation, d'assemblage avec poutraison <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau souple gris avec poussières non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO058 : Isolant intérieur de FENETRES

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Oui 1er étage - Couloir : Mur donnant sur extérieur; PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P082 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19166 <u>Description:</u> Isolant intérieur de FENETRES <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Mousse bleue Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple beige avec poussières non séparable + colle polymère jaune non séparable Absence d'amiante	

ZPSO060 : Colle + joint de faïence

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	FAIENCES	Oui 1er étage - WC Homme : FAIENCES	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P085, réf. labo.: IT142302-19169 MA2302021938-BAT C/P086, réf. labo.: IT142302-19170 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	FAIENCES	Oui 1er étage - WC Femme : FAIENCES	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P085, réf. labo.: IT142302-19169 MA2302021938-BAT C/P086, réf. labo.: IT142302-19170 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Joint cassant blanc en faible quantité Absence d'amiante	

ZPSO061 : Joint d'assemblage LAVABOS

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	LAVABOS	Oui 1er étage - WC Homme : LAVABOS	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P087, réf. labo.: IT142302-19171 MA2302021938-BAT C/P088, réf. labo.: IT142302-19172 <u>Description:</u> Joint d'assemblage LAVABOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières + matériau noir en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	LAVABOS	Oui 1er étage - WC Femme : LAVABOS	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P087, réf. labo.: IT142302-19171 MA2302021938-BAT C/P088, réf. labo.: IT142302-19172 <u>Description:</u> Joint d'assemblage LAVABOS <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Joint d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO062 : Peinture + enduits à base de plâtre

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Cloison	Oui 1er étage - WC Homme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P089, réf. labo.: IT142302-19173 MA2302021938-BAT C/P090, réf. labo.: IT142302-19174 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Cloison	Oui 1er étage - WC Femme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P089, réf. labo.: IT142302-19173 MA2302021938-BAT C/P090, réf. labo.: IT142302-19174 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P089 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO063 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - WC Homme : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P091 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19175 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

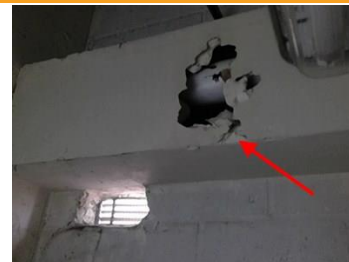
ZPSO008 : Flocage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
TGBT	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - TGBT : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P010, réf. labo.: IT142302-19094 MA2302021938-BAT C/P011, réf. labo.: IT142302-19095 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Local	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Local : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P010, réf. labo.: IT142302-19094 MA2302021938-BAT C/P011, réf. labo.: IT142302-19095 <u>Description:</u> Flocage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Flocage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau cotonneux blanc avec poussières : Absence d'amiante	

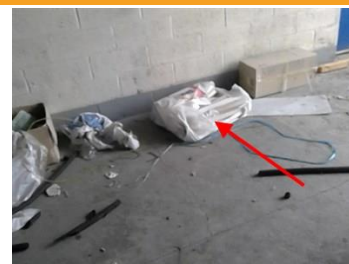
ZPSO011 : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
TGBT	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - TGBT : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19099 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Gaines et coffres horizontaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiment de plaque de plâtre cartonné, <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO013 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	DEPOT SOL	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : DEPOT SOL	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19101 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	

ZPSO042 : Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 2	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 2 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P058, réf. labo.: IT142302-19142 MA2302021938-BAT C/P059, réf. labo.: IT142302-19143 <u>Description:</u> Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Pièce 3	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 3 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P058, réf. labo.: IT142302-19142 MA2302021938-BAT C/P059, réf. labo.: IT142302-19143 <u>Description:</u> Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO043 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché SCELLEMENT PLAQUE BOIS

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 2	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 2 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P060, réf. labo.: IT142302-19144 MA2302021938-BAT C/P061, réf. labo.: IT142302-19145 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché SCELLEMENT PLAQUE BOIS <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	
Pièce 3	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 3 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P060, réf. labo.: IT142302-19144 MA2302021938-BAT C/P061, réf. labo.: IT142302-19145 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché SCELLEMENT PLAQUE BOIS <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Enduit compact gris : Absence d'amiante	

ZPSO052 : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071
WC Homme	2	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071
WC Femme	3	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071
Salle 1	4	PLENUM	Oui 1er étage 1 - Salle 1 : PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	

Salle 2	5	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071
Salle 3	6	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071
Dégagement	7	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19155 <u>Description:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071	Idem photo : P071

ZPSO053 : Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE METALIQUE

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P075 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19159 <u>Description:</u> Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075	Idem photo : P075
Salle 1	2	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P075 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19159 <u>Description:</u> Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075	Idem photo : P075
Salle 2	3	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Oui 1er étage 1 - Salle 2 : Mur donnant sur extérieur; PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P075 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19159 <u>Description:</u> Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau mousse beige non séparable + papier : Absence d'amiante	
Salle 3	4	Mur donnant sur extérieur; PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P075 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19159 <u>Description:</u> Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE METALIQUE <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075	Idem photo : P075

ZPSO055 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
Pièce 5	2	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
Cage d'escalier	3	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
Couloir	4	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
WC Homme	5	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
WC Femme	6	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		

Salle 1	7	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
Salle 2	8	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
Salle 3	9	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		
Dégagement	10	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériaux		

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : beton + Peinture de sol

Niveau : Rez de chaussée

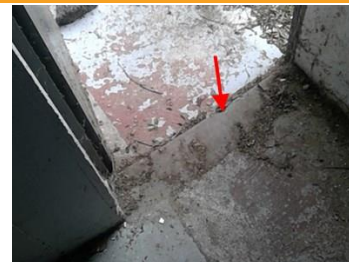
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Entrée : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> beton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	

TGBT	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Local	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Pièce 1	4	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	
Hangar	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Pièce 2	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Pièce 3	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Pièce 4	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Cage d'escalier	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P001, réf. labo.: IT142302-19081 MA2302021938-BAT C/P002, réf. labo.: IT142302-19082 <u>Description:</u> béton + Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

ZPSO002 : SEUIL coulé à base ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Entrée : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19083 <u>Description:</u> SEUIL coulé à base ciment <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Joint de dilatation

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peintures multiples non séparable + matériau souple noir avec poussières non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Matériau gris hétérogène Absence d'amiante	
Hangar	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P057	Idem photo : P023; P057
Pièce 2	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P057	Idem photo : P023; P057

Pièce 3	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P057	Idem photo : P023; P057
Pièce 4	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P057	Idem photo : P023; P057
Pièce 5	6	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple noir avec poussières non séparable + matériau gris non séparable : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P023, réf. labo.: IT142302-19107 MA2302021938-BAT C/P057, réf. labo.: IT142302-19141 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation et d'assemblage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P057	Idem photo : P023; P057

ZPSO025 : Peinture de sol + BETON

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	PLOT BETON DES POTEAUX	Oui Rez de chaussée - Entrée : PLOT BETON DES POTEAUX	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P029, réf. labo.: IT142302-19113 MA2302021938-BAT C/P032, réf. labo.: IT142302-19116 <u>Description:</u> Peinture de sol + BETON <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	
Pièce 1	2	PLOT BETON DES POTEAUX	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P029, réf. labo.: IT142302-19113 MA2302021938-BAT C/P032, réf. labo.: IT142302-19116 <u>Description:</u> Peinture de sol + BETON <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029, P032	Idem photo : P029; P032
Hangar	3	PLOT BETON DES POTEAUX	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P029, réf. labo.: IT142302-19113 MA2302021938-BAT C/P032, réf. labo.: IT142302-19116 <u>Description:</u> Peinture de sol + BETON <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029, P032	Idem photo : P029; P032

Pièce 4	4	PLOT BETON DES POTEAUX	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : PLOT BETON DES POTEAUX	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P029, réf. labo.: IT142302-19113 MA2302021938-BAT C/P032, réf. labo.: IT142302-19116 <u>Description:</u> Peinture de sol + BETON <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène : Absence d'amiante	
Pièce 5	5	PLOT BETON DES POTEAUX	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P029, réf. labo.: IT142302-19113 MA2302021938-BAT C/P032, réf. labo.: IT142302-19116 <u>Description:</u> Peinture de sol + BETON <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029, P032	Idem photo : P029; P032

ZPSO034 : Colle + joint de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P046 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19130 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO045 : Colle + joint de carrelage

Niveau : 1er étage, 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P063, réf. labo.: IT142302-19147 MA2302021938-BAT C/P077, réf. labo.: IT142302-19161 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P077	Idem photo : P077; P063
Salle 1	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P063, réf. labo.: IT142302-19147 MA2302021938-BAT C/P077, réf. labo.: IT142302-19161 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P077	Idem photo : P077; P063
Salle 2	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P063, réf. labo.: IT142302-19147 MA2302021938-BAT C/P077, réf. labo.: IT142302-19161 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063, P077	Idem photo : P077; P063

Salle 3	4	Sol	Oui 1er étage 1 - Salle 3 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P063, réf. labo.: IT142302-19147 MA2302021938-BAT C/P077, réf. labo.: IT142302-19161 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable : Absence d'amiante	
Dégagement	5	Sol	Oui 1er étage 1 - Dégagement : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P063, réf. labo.: IT142302-19147 MA2302021938-BAT C/P077, réf. labo.: IT142302-19161 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + peintures multiples non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO059 : Colle + joint de carrelage

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Sol	Oui 1er étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P083, réf. labo.: IT142302-19167 MA2302021938-BAT C/P084, réf. labo.: IT142302-19168 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	2	Sol	Oui 1er étage - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P083, réf. labo.: IT142302-19167 MA2302021938-BAT C/P084, réf. labo.: IT142302-19168 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO064 : Sol coulé à base ciment

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC Homme	1	Sol	Oui 1er étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P092 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19176 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact gris hétérogène avec poussières : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

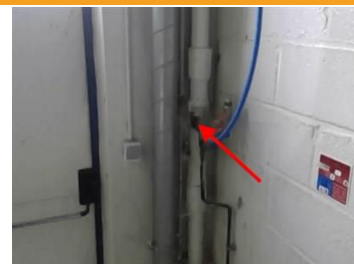
ZPSO016 : Joint COLLE entre éléments + MOUSSE DILATATION

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19104 <u>Description:</u> Joint COLLE entre éléments + MOUSSE DILATATION <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Joint entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Colle grise Absence d'amiante - Phase 2 Mousse noire avec poussières Absence d'amiante	

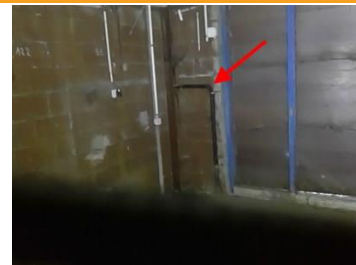
ZPSO037 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	1	Plafond; Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Plafond; Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P051 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19135 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau gris en mousse : Absence d'amiante	

ZPSO044 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 3	1	Mur porteur; Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Pièce 3 : Mur porteur; Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P062 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19146 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau noir en mousse avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO054 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : 1er étage 1

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle 2	1	PLENUM	Oui 1er étage 1 - Salle 2 : PLENUM	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P076 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19160 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau gris en mousse avec poussières non séparable : Absence d'amiante	
Salle 3	2	PLENUM	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P076 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19160 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076	Idem photo : P076

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO027 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 4	1	Sous évier	Oui Rez de chaussée - Pièce 4 : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19115 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau bitumineux noir avec couche souple : Absence d'amiante	

ZPSO038 : Tissu, soufflet amortisseur acoustique

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P052 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19136 <u>Description:</u> Tissu, soufflet amortisseur acoustique <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes <u>Partie à sonder:</u> Tissu, soufflet amortisseur acoustique <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux blanc avec poussières : Absence d'amiante	

ZPSO039 : PROTECTION CONTRE ARC ELECTRIQUE

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Pièce 5	1	ARMOIRE ELEC	Oui Rez de chaussée - Pièce 5 : ARMOIRE ELEC	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2302021938-BAT C/P053 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142302-19137 <u>Description:</u> PROTECTION CONTRE ARC ELECTRIQUE <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - fusibles à broche <u>Partie à sonder:</u> Carton, tresse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau compact marron : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADX GROUPE - AO EPN PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Ref. Commande ITGA : IT1423-4103 Ref. Commande Client : EPF_normandie_-_MA2302021938_bat_C_0049
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/02/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Ref dossier client / Ref échantillon client	Ref échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
1	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P001 - béton + Peinture de sol - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19081 : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
2	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P002 - béton + Peinture de sol - Rez de chaussée - Place 1	IT142302-19082 : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
3	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P003 - SEUIL coule a base ciment - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19083 : Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
4	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P004 - Joint d'assemblage AGGLOS - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19085 : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
5	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P005 - Joint d'assemblage BRIQUES - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19087 : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
6	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P006 - Peinture + enduits à base de plâtre - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19089 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
7	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P007 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19091 : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
8	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P008 - Rocalage - Rez de chaussée - TGBT	IT142302-19092 : Matériau cotonneux blanc avec poussières	Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
9	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P009 - Rocalage - Rez de chaussée - Local	IT142302-19093 : Matériau cotonneux blanc avec poussières	Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
10	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P010 - Rocalage - Rez de chaussée - TGBT	IT142302-19094 : Matériau cotonneux blanc avec poussières	Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
11	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P011 - Raccord - Rez de chaussée - Local	IT142302-19095 : Matériau cotonneux blanc avec poussières	Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
12	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P012 - Enduit à base de plâtre lisse DES VENTILATIONS - Rez de chaussée - TGBT	IT142302-19096 : Enduit plâtreux blanc avec poussières / Matériau gris hétérogène	Enduit plâtreux blanc avec poussières non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
13	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P013 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche DES VENTILATIONS - Rez de chaussée - Local	IT142302-19097 : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
14	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P014 - Joint d'assemblage AGCLOS - Rez de chaussée - Local	IT142302-19098 : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
15	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P015 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - TGBT	IT142302-19099 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
16	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P016 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche SCÉLLEMENT DE PORTE - Rez de chaussée - TGBT	IT142302-19100 : Enduit plâtreux blanc avec poussières	Enduit plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
17	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P017 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Piece 1	IT142302-19101 : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune	Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
18	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P018 - Peinture + enduits à base de CIMENT - Rez de chaussée - Piece 1	IT142302-19102 : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
19	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P019 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Piece 1	IT142302-19103 : Enduit plâtreux blanc avec poussières	Enduit plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : MNE
20	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P020 - Joint COLLE entre éléments + MOUSSE DILATATION - Rez de chaussée - Piece 1	IT142302-19104 : Colle grise / Mousse noire avec poussières	Colle grise	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
21	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P020 - Joint COLLE entre éléments + MOUSSE DILATATION - Rez de chaussée - Piece 1	IT142302-19104 : Colle grise / Mousse noire avec poussières	Mousse noire avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
22	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P021 - Peinture + enduits à base de CIMENT - Rez de chaussée - Piece 1	IT142302-19105 : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
23	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P022 - Joint d'assemblage POUTRE MÉTALLIQUE - Rez de chaussée - Pièce 1	IT142302-19106 : Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
24	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P023 - Joint de dilatation - Rez de chaussée - Pièce 1	IT142302-19107 : Peintures multiples / Matériau souple noir avec poussières / Matériau gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Matériau souple noir avec poussières non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
25	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P023 - Joint de dilatation - Rez de chaussée - Pièce 1	IT142302-19107 : Peintures multiples / Matériau souple noir avec poussières / Matériau gris hétérogène	Matériau gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
26	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P024 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussée - Pièce 1	IT142302-19108 : Matériau gris en vrac avec poussières	Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
27	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P025 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Pièce 1	IT142302-19109 : Matériau gris hétérogène	Matériau gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
28	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P026 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Pièce 1	IT142302-19110 : Enduit plâtreux blanc	Enduit plâtreux blanc	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
29	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P027 - Joint d'assemblage VENTILATION BASSE - Rez de chaussée - Place 1	IT142302-19111 : Peintures multiples / Matériau souple gris avec poussières	Peintures multiples non séparable + Matériau souple gris avec poussières non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
30	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P028 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Place 1	IT142302-19112 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
31	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P029 - Peinture de sol + BETON - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19113 : Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
32	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P030 - Joint d'assemblage ET COLLE - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19114 : Matériau souple incolore avec poussières	Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
33	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P031 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19115 : Matériau bitumineux noir avec couche souple	Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE
34	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P032 - Peinture de sol + BETON - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19116 : Matériau gris / Matériau compact gris hétérogène	Matériau gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
35	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P033 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19117 : Matériau gris en vrac avec poussières	Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
36	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P034 - Isolant intérieur fibreuse + COLLE - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19118 : Matériau fibreux jaune / Colle beige	Matériau fibreux jaune + Colle beige non séparable	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
37	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P035 - Isolant intérieur fibreuse DES PORTES - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19119 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
38	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P036 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19120 : Peinture / Matériau gris hétérogène / Mousse grise avec couche souple	Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)
39	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P036 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19120 : Peinture / Matériau gris hétérogène / Mousse grise avec couche souple	Mousse grise avec couche souple	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN
40	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P037 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Place 4	IT142302-19121 : Peintures multiples / Matériau beige / Matériau gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
41	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P038 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Pièce 4	IT142302-19122 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
42	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P039 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - Pièce 4	IT142302-19123 : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac	Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)
43	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P040 - Joint d'assemblage POUTRE MÉTALLIQUE - Rez de chaussée - Pièce 4	IT142302-19124 : Matériau compact gris hétérogène	Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO
44	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P041 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19125 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
45	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P042 - Isolant intérieur fibreuse + COLLE - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19126 : Matériau fibreux jaune / Colle beige	Matériau fibreux jaune + Colle beige non séparable	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
46	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P043 - Isolant intérieur fibreuse DES PORTES - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19127 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
47	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P044 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19128 : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Mousse beige en vrac avec couche souple	Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AKV
48	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P044 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19128 : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Mousse beige en vrac avec couche souple	Mousse beige en vrac avec couche souple	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
49	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P045 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19129 : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac	Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
50	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P046 - Colle + joint de carrelage - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19130 : Carrelage / Colle grise / Peinture / Matériau gris hétérogène	Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
51	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P047 - Colle + joint de PLINTHES - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19131 : Carrelage / Joint cassant gris en faible quantité / Colle grise / Peintures multiples / Matériau gris hétérogène	Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
52	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P048 - Joint d'assemblage AGGLOS - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19132 : Peinture / Matériau gris hétérogène	Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
53	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P049 - Joint d'assemblage PORTES - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19133 : Matériau souple blanc avec poussières / Bois aggloméré / Matériau gris hétérogène	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
54	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P049 - Joint d'assemblage PORTES - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19133 : Matériau souple blanc avec poussières / Bois aggloméré / Matériau gris hétérogène	Matériau gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AKV
55	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P050 - Peinture + enduits à base de CIMENT - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19134 : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
56	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P051 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19135 : Peinture / Matériau gris en mousse	Peinture non séparable + Matériau gris en mousse	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN
57	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P052 - Tissue, soufflet amortisseur acoustique - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19136 : Matériau fibreux blanc avec poussières	Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
58	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P053 - PROTECTION CONTRE ARC ELECTRIQUE - Rez de chaussée - Pièce 5	IT142302-19137 : Matériau compact marron	Matériau compact marron	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KOB
59	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P054 - Joint d'assemblage PORTES - Rez de chaussée - Cage d'escalier	IT142302-19138 : Matériau souple blanc avec poussières / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Matériau souple blanc avec poussières non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
60	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P055 - Peinture intumescente - Rez de chaussée - Hangar	IT142302-19139 : Peintures multiples en vrac avec poussières	Peintures multiples en vrac avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (3)
61	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P056 - Joint d'assemblage AGQLOS - Rez de chaussée - Hangar	IT142302-19140 : Peintures multiples / Matériau gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
62	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P057 - Joint de dilatation - Rez de chaussée - Place 5	IT142302-19141 : Matériau souple noir avec poussières / Matériau gris	Matériau souple noir avec poussières non séparable + Matériau gris non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
63	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P058 - Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Place 2	IT142302-19142 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
64	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P059 - Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Place 3	IT142302-19143 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
65	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P060 - Enduit à base de ciment lisse ou PLAQUE BOIS - Rez de chaussée - Place 2	IT142302-19144 : Enduit compact gris hétérogène avec poussières	Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
66	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P061 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche SCÉLLEMENT PLAQUE BOIS - Rez de chaussée - Place 3	IT142302-19145 : Enduit compact gris	Enduit compact gris	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
67	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P062 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Place 3	IT142302-19146 : Matériau noir en mousse avec poussières	Matériau noir en mousse avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
68	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P063 - Colle + joint de carrelage - 1er étage 1 - Dagagement	IT142302-19147 : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples	Colle grise non séparable + Peintures multiples non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
69	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P064 - Colle + joint de PLINTHES - 1er étage 1 - Dagagement	IT142302-19148 : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
70	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P065 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage 1 - Dagagement	IT142302-19149 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KOB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 12/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
71	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P066 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage 1 - Salle 3	IT142302-19150 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
72	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P067 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 1er étage 1 - Salle 1	IT142302-19151 : Colle beige / Polystyrène expansé (billes)	Colle beige	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
73	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P068 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage 1 - Salle 1	IT142302-19152 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. Analyste : SYO
74	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P069 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - 1er étage 1 - Salle 1	IT142302-19153 : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : AFE
75	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P070 - Joint d'assemblage CARREAUX DE PLÂTRE - 1er étage 1 - Salle 1	IT142302-19154 : Matériau plâtreux blanc	Matériau plâtreux blanc	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 13/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
76	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P071 - Isolant pose dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond - 1er étage 1 - Salle 1	IT142302-19155 : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
77	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P072 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage 1 - Salle 2	IT142302-19156 : Peinture / Matériau souple blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Mousse grise avec poussières	Peinture non séparable + Matériau souple blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
78	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P072 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage 1 - Salle 2	IT142302-19156 : Peinture / Matériau souple blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Mousse grise avec poussières	Mousse grise avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
79	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P073 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage 1 - Salle 2	IT142302-19157 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MNE (4)
80	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P074 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - 1er étage 1 - Salle 2	IT142302-19158 : Colle beige / Polystyrène expansé (billes)	Colle beige	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 14/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
81	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P075 - Isolant PLAQUE DANS PLENUM SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE - 1er étage 1 - Salle 2	IT142302-19159 : Matériau mousse beige / Papier	Matériau mousse beige non séparable + Papier	MOLP + META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MNE (4)
82	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P076 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - 1er étage 1 - Salle 2	IT142302-19160 : Peinture / Matériau gris en mousse avec poussières	Peinture non séparable + Matériau gris en mousse avec poussières non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
83	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P077 - Colle + joint de carrelage - 1er étage 1 - Salle 3	IT142302-19161 : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
84	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P078 - Colle + joint de PLINTHES - 1er étage 1 - Salle 3	IT142302-19162 : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Joint cassant gris en vrac	Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + Peinture non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (3)
85	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P079 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - 1er étage - Couloir	IT142302-19163 : Matériau souple blanc avec poussières / Mousse grise avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AKV
86	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P079 - Joint d'attache entre menuiserie et structure - 1er étage - Couloir	IT142302-19163 : Matériau souple blanc avec poussières / Mousse grise avec poussières	Mousse grise avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AKV

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 15/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
87	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P080 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - Ouboir	IT142302-19164 : Matériau souple blanc avec poussières / Matériau gris en vrac hétérogène	Matériau souple blanc avec poussières non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AKV
88	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P081 - Joint de dilatation, d'assemblage avec poutrelle - 1er étage - Ouboir	IT142302-19165 : Peinture / Matériau souple gris avec poussières	Peinture non séparable + Matériau souple gris avec poussières non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
89	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P082 - Isolant intérieur de FENETRES - 1er étage - Ouboir	IT142302-19166 : Mousse bleue / Matériau souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Bois	Mousse bleue	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
90	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P082 - Isolant intérieur de FENETRES - 1er étage - Ouboir	IT142302-19166 : Mousse bleue / Matériau souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Bois	Matériau souple beige avec poussières non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFE
91	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P083 - Colle + joint de carrelage - 1er étage - WC Femme	IT142302-19167 : Carrelage / Colle beige / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris	Colle beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY
92	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P084 - Colle + joint de carrelage - 1er étage - WC Homme	IT142302-19168 : Carrelage en faible quantité / Colle beige / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris en vrac	Colle beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 16/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
93	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P085 - Colle + joint de faïence - 1er étage - WC Femme	IT142302-19169 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en faible quantité	Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
94	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P085 - Colle + joint de faïence - 1er étage - WC Femme	IT142302-19169 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en faible quantité	Joint cassant blanc en faible quantité	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY
95	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P086 - Colle + joint de faïence - 1er étage - WC Homme	IT142302-19170 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYO (4)
96	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P087 - Joint d'assemblage LAVABOS - 1er étage - WC Femme	IT142302-19171 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
97	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P088 - Joint d'assemblage LAVABOS - 1er étage - WC Homme	IT142302-19172 : Matériau souple blanc avec poussières / Matériau noir en faible quantité	Matériau souple blanc avec poussières + Matériau noir en faible quantité non séparable	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JNN (4)
98	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P089 - Peinture + enduits à base de plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142302-19173 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
99	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P090 - Peinture + enduits à base de plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142302-19174 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 17/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
100	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P091 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142302-19175 : Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)
101	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P092 - Sol coule à base ciment - 1er étage - WCHomme	IT142302-19176 : Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 21/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
102	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P093 - Joint d'assemblage PORTES - Rez de chaussée - Entrée	IT142302-19177 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : MNE
103	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P094 - Colle pâte de verre - Extérieur 1 - Facade	IT142302-19179 : Colle beige en vrac	Colle beige en vrac	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SYO
104	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P095 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur 1 - Facade	IT142302-19181 : Peinture / Enduit beige / Matériau compact gris hétérogène	Peinture non séparable + Enduit beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 18/19

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1423-4103 EN DATE DU 22/02/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
105	MA2302021938-BAT C - 125 Rue de Paris 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray / P096 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur 1 - Facade	IT142302-19183 : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMY (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mickaël FRANCIUS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 16

Page 19/19

9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:

AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 12 Janvier 2023
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

FEUILLET Furcy
sous le numéro 18-1264

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ☒ | Amiante sans mention | Prise d'effet : 17/07/2019 | Validité : 16/07/2024 |
| Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | |
| ☒ | Amiante avec mention | Prise d'effet : 17/07/2019 | Validité : 16/07/2024 |
| Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. | | | |
| ☒ | DPE individuel | Prise d'effet : 30/11/2018 | Validité : 29/11/2023 |
| Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 | | | |
| ☒ | CREP | Prise d'effet : 19/10/2018 | Validité : 18/10/2023 |
| Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 | | | |

18-1264 - v2 - 16/01/2023



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr